

873

IV

873 Chron:

-WA-

8

[Faint, illegible handwritten text in red ink, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

Franz Ludwig von Cancrin

Ihro Russisch - Kaiserlichen Majestät Collegienra-
thes und Directors der starajarusischen Salzwerke, der
Kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft zu St. Peters-
burg, der Fürstlich - Hessischen Akademie der Wissens-
schaften zu Gießen, und der naturforschenden
Gesellschaft zu Berlin Mitgliedes

A b h a n d l u n g

von der

Zubereitung des Roheisens in
Schmiedeeisen,

auch

des Stahleisens in Stahl,

beides

in einem Hammer - mit Flammenfeuer.



Mit 5 Kupfertafeln.

Gießen, bei Krieger dem jüngern

1788.

Stamm-Buch der Universität

Das Buch enthält die Namen aller
derer, welche an der Universität
Freiberg studirt haben, und die
Zeit ihrer Anwesenheit, so wie
auch die Namen derer, welche
an derselben gelehrt haben.


Stamm-Buch

von

Superintendent des Städtischen
Schulwesens



in einem Bande mit Stammbuch

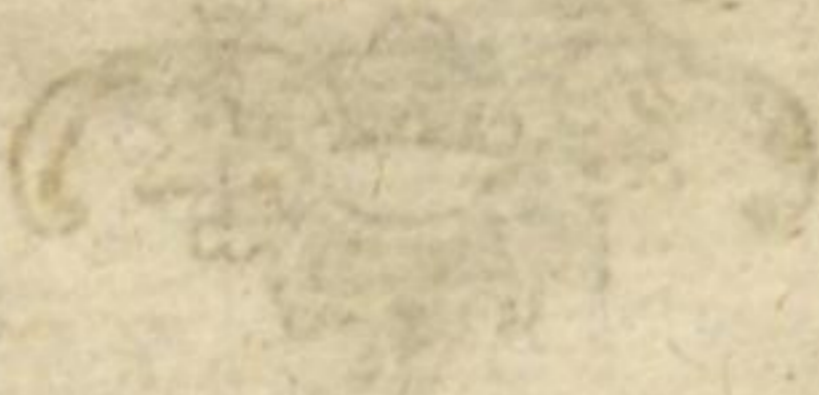

1852

Verlag von Neuberger Buchhandlung

1852



V o r r e d e.

Die Hammerfeuer, worinn man das Guß- oder Roheisen zu Schmiedeeisen zubereitet, sind bisher alle mit Holz- oder Torfkohlen, diesem so theuren, der Schonung der Waldungen und der Torfbrüche so nachtheiligen Brande, betrieben worden, und nur hier und da hat man angefangen, die Zainfeuer, worinn man das Staabeisen in Zain- oder Krauseisen schmiedet, mit Steinkohlen zu treiben.

Wie viele Eisenwerke dabei in Holz- oder torfarmen Gegenden ganz liegen, oder nur sehr schwach betrieben werden müssen, wie kostbar dieser Kohlenbrand auch in solchen Gegenden ist, wo sich noch kein Holz- oder Torfmangel befindet, wie sehr die Waldungen, und das darinn befindliche

findliche Werk- und Bauholz durch das Verkohlen des Holzes mitgenommen werden, wie vielen Torf auch dessen Verkohlung wegnimt, und wie sehr es daher zu wünschen ist, daß man die Hammerfeuer, beide die Grob- und die Feinfeuer, auch mit Scheitholz und Wellen, oder Turf und Steinkohlen betreiben könne, das ist eine Sache, die der Berg- und Forstverständige, der aus dem Kreise seines Vaterlands gekommen ist, schon lange mit betrübten Augen angesehen hat.

Auch ich, der ich immer Freude daran finde, in müßigen Stunden etwas für das Publikum zu arbeiten, habe dieses Gebrechen bei den Hammerfeuern, den noch dazu so ganz ungeschlossenen Feuern mit Kohlen, wobei so viele Hitze verlohren gehet, schon lange übersehen, und ich ware dreist genug, und versprach im 9 §. meiner Beschreibung eines Cupoloofens, worinn man alle Metalle mit Flammenfeuer aus den Erzen schmelzen kan, auch ein Hammerfeuer

merfeuer herauszugeben, wobei man mit Holz, Wellen, Torf und Steinkohlen, statt der Holzkohlen, feuern könne, und Urkana für Belohnungen besitze ich keine, weil der Beifall des Publikums größer ist, als die Geldsumme eines Menschen. Also halte ich dann hiermit mein Versprechen, und Versprechen macht Schuld, und liefere die versprochene Abhandlung von diesem, so ganz eigenen Hammerfeuer, das eine ganz neue Sache, und für die geschrieben ist, welche nützliche Erfindungen, ihren eigenen Vorteil, und die Wahrheit lieben. Doch ich will diese Sache nicht selbst loben, das eigene Nachdenken mag meine gute Absicht rechtfertigen, und, im siebenten Tittel des zweiten Kapitels dieser Abhandlung, habe ich die Vorteile dieses Hammerfeuers, das zugleich auch zu einem Stahlfeuer gebraucht werden kan, so ganz umständlich angezeigt.

Das waren die Beweggründe, welche mich zu dieser Abhandlung bestimmt haben,

und nun darf ich doch auch noch wol erin-
 nern, daß ich dieses Hammerfeuer in sehr
 deutlichen, vollständigen, und saubern
 Kupfern fürgestellt, und dabei ganz faßlich
 und bestimmt geschrieben, auch keine bei
 einem solchen Feuer vorkommende Materie
 übergangen, oder übereilt, und doch alle
 unnötige Weitschweifigkeit vermieden habe,
 womit ich mich dann meinen Freunden,
 und den Liebhabern des Bergbaues gehor-
 samst empfehle. Giesen den 31ten Julius
 1787.



Abhandls



Abhandlung

von der Zubereitung des Roheisens in
Schmiedeeisen mit Flammenfeuer.

Einleitung.

§. I.

Die Zubereitung des Roheisens in
Schmiedeeisen mit Flammenfeuer
begreift, so überhaupt betrachtet, zwei Dinge
in sich:

1. Die zu dieser Zubereitung erforder-
lichen Werkzeuge; und dann

2. Die Zubereitung und Schmiedung
des Roheisens in Schmiedeeisen
mit Flammenfeuer, an und für
sich selbst.

Ich will beide Dinge in den folgenden Kapis-
teln so ganz vollständig abhandeln, mich aber

A 4

doch

doch aller unnötigen Weitläufigkeit, und der Dinge enthalten, die in das Geschwäßige fallen.

Das erste Kapitel

von den zur Zubereitung und Schmiedung des Roheisens in Schmiedeeisen mit Flammenfeuer erforderlichen Werkzeugen.

§. 2.

Die Werkzeuge, welche man zu der Zubereitung und Schmiedung des Roheisens in Schmiedeeisen mit Flammenfeuer gebrauche (§. 1 Zif. 1), sind entweder einfache, oder zusammengesetzte, und beide will ich in den folgenden Titeln beschreiben.

Der erste Titel

von den zur Zubereitung und Schmiedung des Roheisens in Schmiedeeisen mit Flammenfeuer erforderlichen einfachen Werkzeugen.

§. 9.

Die einfachen Werkzeuge (§. 2), welche man, zur Zubereitung und Schmiedung des
Roheis

Roheisens in Schmiedeeisen mit Flammen-
 feuer, nötig hat, sind Besen, Säustel,
 Schlagen, Schippen, Kraxzen, Tröge,
 Brecheisen, oder Kengel, Rührhaken,
 Räumisen, Bleiwagen, Formen, Alexe,
 Forkeln, Zangen, und Walzen zum Sins
 und Serfahren der Gosen. Ich habe alle
 diese Werkzeuge schon im 169, 172 und 380
 S. meiner Schmelzkunst beschrieben, und
 die, wobei es nötig ware, im Kupfer vorge-
 stellt, eben darum aber, und um der Kürze
 willen, übergehe ich hier ihre nähere Be-
 schreibung.

Der zweite Tittel

von den zur Zubereitung und Schmiedung
 des Roheisens in Schmiedeeisen mit
 Flammenfeuer erforderlichen zusam-
 mengesetzten Werkzeugen.

S. 4.

Die zusammengesetzten Werkzeuge,
 welche man zur Zubereitung und Schmiedung
 des Roheisens in Schmiedeeisen mit Flamma-
 menfeuer gebraucht (S. 2), bestehen in dem

A 5

Balga

Balgrade mit den Bälgen und dem Balggerüste, dem Hammerfeuer, und dem Sammerrade mit dem Sammergestell, dem Hammer, Hammerstoß, und Amboss. Diese Werkzeuge nun will ich nun etwas genauer beschreiben.

§. 5.

Das Balgrad mit den Bälgen und dem Balggerüste (§. 4) habe ich in dem 382 §. meiner Schmelzkunst umständlich genug beschrieben: Und damit ich mich nicht ausschreibe; So übergehe ich diese Maschine hier ganz.

§. 6.

Das Hammerfeuer (§. 4) macht in dieser Abhandlung meine wesentlichste Beschäftigung aus, da ich in der so eben gedachten Schmelzkunst nur ein Hammerfeuer vorgestellt habe, worinn man das Roheisen in einem Frischfeuer mit Holz- oder Torfkohlen zu Schmiedeeisen zubereitet, hier aber zeige ich, wie man eben diese Arbeit auch bei Stammenfeuer verrichten könne, welches Feuer dann ebenwol in einem eigentlichen Frisch-

Swischfeuer bestehet (S. 384 dieser meiner Schmelzkunst) Dieses das Hammerfeuer mit einem Flammenfeuer nun stelle ich:

1. in vier Grundrissen;
2. in einem Durchschnitt von der langen Seite;
3. in einem andern solchen Durchschnitt von der breiten Seite dieses Feuers; und dann
4. in einem perspectivischen Risse vor.

Ich will sie alle in der Ordnung, wie sie auf einander folgen, erklären, und dabei zugleich die Gründe von der Bauart dieses Hammerfeuers anführen,

S. 7.

Der erste Grundriß, Tab. I fig. 1, stellt allein das Fundament, oder das Mauerwerk dieses Hammerfeuers in der Erde, mit den darinn befindlichen Abzuchten vor (S. 6 Zif. 1), und sind darinn die folgenden Dinge enthalten.

- a. Ist das Fundament, oder das Mauerwerk des Hammerfeuers in der Erde,
von

von rauhen Feld- oder Bruchsteinen mit
Leimen, gemauert, weil der Kalk im
Feuer nicht stehet.

b, c. Ist die darinn befindliche in die Länge
des Hammerfeuers gehende Abzucht, wel-
che damit sie nicht zufällt, mit Decksteinen,
die unten S. 11 Buchstaben h, i vorkom-
men, gedeckt ist, und dienet diese Abzucht
dazu, daß die Rässe und Feuchtigkeit nicht
in den Heerd ziehen, sondern sich in eben
dieser Abzucht sammeln, und durch ihre
Ausgänge, wie S. 11 bei den Buchstaben
f und g gemeldet ist, in die freie Luft gehen,
also die Hitze im Feuer nicht dämpfen, und
das Gemäuer aus einander treiben können.

Dann ist

d, e eine eben solche in die Breite des Ham-
merfeuers gehende Abzucht, welche auch
mit Decksteinen, die unten S. 12 Buch-
staben h und i beschrieben sind, gedeckt, und
mit Ausgängen versehen ist (S. 12 Buch-
staben f, g). Endlich sind

f, g, h, und i die vor beide Abzuchten gestellte
Steine

Steine, die Zusetelsteine, damit solche von vorne nicht zufallen.

Dieses ware die Erklärung des ersten Grundrisses, nun zu dem zweiten.

(S. 8.)

Der zweite Grundriß, Tab. I fig. 2, stellt den Grund dieses Hammerfeuers in der Höhe des Schlackenheerdes vor (S. 6 Zif. 1). Er faßt daher die folgenden Dinge in sich.

a. Ist das äußere Mauerwerk über Erde in der Höhe des Schlackenheerdes, mit Feld- oder Bruchsteinen, und Leimen gemauert (S. 7 Buchstabe a).

b. Sind die Ausgänge von den Abzüchten in die Länge und Breite, damit die feuchsten Dämpfe, die sich in den Abzüchten zusammen ziehen, in die freie Luft kommen können (S. 7 Buchstaben b, c und d, e). Ferner ist

c. Der Schlackenheerd von Eisen-, Hammer-, oder andern Schlacken, die in Stücke geschlagen worden, die so gros, wie Wallnüsse sind, und neben einander hingelegt

gelegt worden, es leisten aber diese Schlafs-
fen den Muzzeln, daß sich in ihren Zwi-
schenräumen die Feuchtigkeit, die über
den Abzügen ist, verziehen kan, und also
dem Feuer- und Mauerwerk keinen Schas-
den bringt (S. 7 Buchstaben b, c).
Dann ist

d. Der Windfang und Aschenfall vom
Windofen, und

e. Die Söllenmauer.

So viel, und mehr nicht von dem zweiten
Grundriß, ietzt aber weiter, und zu der Er-
klärung des dritten Grundrisses.

S. 9.

Der dritte Grundriß, Tab. II fig.
3, stelt den Grund dieses Hammerfeuers in
der Höhe des Leimenheerds unter dem eis-
gentlichen Heerde, oder dem Feuer vor (S.
6 Zif. 1). In diesem Grundriß ist dann
a. das äußere Mauerwerk über der Erde in
der Höhe des gedachten Leimenheerds,
von Feld- oder Bruchsteinen, mit Lei-
men gemauert (S. 7 Buchstabe a); und
b. ist

b. ist eben dieser Leimenheerd, der aus getrocknetem und gesiebten Leimen, fleingestosenem Hammer Schlag, und geschlämtem Sande; oder klein gepochtem Kiesel, mit Rindsblut, und starkem Salzwasser benetzt; oder auch, wenn man diesen Kitt nicht gebrauchen will, aus zwei Teilen Leimen, einem Teil Kohllösche, und dem sechsten Teil geschlämtem Sande, oder klein gepochtem Kiesel (§. 306 andere Auflösung 3if. 1 meiner Schmelzkunst) zubereitet worden, und muß dieser Heerd um deswillen aus so feuerfesten Materien zubereitet, und so wie ein Heerd beim Spleissofen, fest zusammen geschlagen werden (der eben angeführte §), damit solcher der Schmelzung widerstehen könne, und das zum Schweißen und Wärmen eingehalten werdende Staabeisen nicht an ihm anfließen, und der Heerd häckerig, ungleich und unsauber werden möge. Ferner ist

c. der Windfang, oder Aschenfall vom Windofen (§. 8 Buchstabe d), und

d. die

d. die Hellenmauer (S. 8 Buchstabe e).

Dieses ist alle das, was bei der Erklärung des dritten Grundrisses vorkommt, und nun will ich dann auch den vierten und letzten Grundriß beschreiben.

§. 10.

Der vierte Grundriß, Tab. II fig. 4, stellt endlich den Grund dieses Hammerfeuers in der Höhe des Heerds, oder des Feuers vor (S. 6 Zif 1). In diesem Grundrisse ist nun

a. das äußere Mauerwerk über Erde, von Feld- oder Bruchsteinen, mit Leimen gemauert (S. 7 Buchstabe a).

b. Ist der Windofen mit den Drallien, oder Brandraiceln von gegossenem Eisen, worauf mit Holz, Wellen, oder Torf, oder auch Steinkohlen gefeuert wird (S. 9 Buchstabe c).

c. Ist das auf dem Boden mit einer gegossenen eisernen Platte gedeckte Schürloch zu diesem Windofen, wodurch man

die

die ebengedachten Brennmaterialien einschüret.

- d. Ist die Zöllenmauer, worüber die Flamme aus dem Windofen in den Heerd spielet, eben wol mit Bruch, oder Feldsteinen, und Leimen gemauert (S. 9 Buchstabe d).
- e. Ist der Boden vom Heerd, oder Feuer, zu dem Einschmelzen des Roheisens, und an diesem Heerd ist
- f. der Formzacken von einem feuerbeständigen Steine, nicht aus gegossenem Eisen, weil dieses leicht mit einschmilzt,
- g. Der Vorderzacken,
- h. Der Hinter- oder Rückzacken, auch beide von einem feuerbeständigen Steine, und
- i. der Wallen, oder der so genante Dammsstein, zum Zumachen des Heerdes, und ist dieser Wallen mit einem 3 Zoll dicken feuerbeständigen Steine bedekt, damit dieser Ort bei der Arbeit, besonders dem Hers ausnehmen der Luppe, dem eingeschmolzenen Eisen, keinen Schaden leide, es befindet

W

findet

findet sich aber darinn, wie unten S. 12 bei den Buchstaben w, x vorkommt, ein Loch, ein so genanter Stich, zum Ablassen des Lechs, oder der Schlacken.

k und l. Sind die Formen von Kupfer, mit dem um sie liegenden Kleinen Klumpen Mauer, der Brandmauer, oder auch der Nase, die, mit dem S. 9 bei dem Buchstaben b gedachten Leimen oder Kitt, gemauert sein kan.

m. Ist das Formgewölbe, um bequem zu den Formen kommen zu können.

n. Ist der Vorderheerd, zum Schweißen und Ausrecken der Eisenstäbe, der nach dem Heerd, oder dem Feuer, worinn geschmolzen wird, abhängig ist, damit das zu schmelzende Eisen diesem Heerd zufließe.

o. Ist das Einsezloch, auf dem Boden mit einer $1\frac{1}{2}$ Zoll dicken Platte von gegossenem Eisen belegt, damit diese Stelle durch das Ausheben der Luppe keinen Schaden leide. Man setzt durch dieses Loch das
Roheis

Roheisen in Stücken ein, nime dadurch die nötigen Verrichtungen, während des Einschmelzens, oder des Frischens, in dem Heerd, oder dem Feuer vor, und hebt dann dadurch die Luppe, den eingefrischten Eisenklumpen, aus, es ist aber dieses Einsezloch inwendig vor dem hohlen Teil dieses Hammerfeuers mit einer Thüre, um der bessern Dauer willen, von gegossenem Eisen, versehen, damit man das Feuer, je nachdem es die Verrichtungen erfordern, öffnen und wieder verschließen könne, und in eben dieser Thüre befindet sich ein 8 Zoll weites und hohes Loch, das man mit einem Schieber von ebenwol gegossenem Eisen öffnen und zumachen kan, zu dem Ende, damit man dadurch, wenn man es öffnet, in den Heerd, oder das Feuer sehen, auch das Eisen, ohne die ganze Thüre aufzumachen, mit einem Rührhaken (S. 3) umrühren, und unter einander arbeiten könne.

P. Ist das Wärmloch, mit seinen Rahmen q und r von geschmiedetem Eisen

zu dem gleich folgenden Schieber, auf dem Boden mit einem feuerbeständigen Stein bedekt, wodurch man dann das geschmolzene Eisen zum Schweißen und Recken einhalten, und wärmen kan, es befindet sich aber hiervor, damit die Hitze in dem Ofen desto besser beisammen bleibe, ein Schieber von gegossenem Eisen, der S. 13 Buchstaben q, r, s, t, u und v vorkommt, und sich in den eben gedachten Rahmen, vermittelst einer über eine eiserne Rolle gehenden Kette, auf- und abziehen, also beim Einhalten des Eisens aufziehen, und dann bis auf die Zangen, womit man einhält, herunter lassen läßt.

s. Ist das Streckloch, nur 6 Zoll hoch, mit feinen Rahmen t, u von geschmiedetem Eisen zu dem gleich folgenden Schieber, auf dem Boden mit einem feuerbeständigen Stein bedekt, wodurch man dann die langen Eisenstäbe beim Einhalten durchstecken kan, es ist aber auch dieses Loch mit einem Schieber von gegossenem Eisen

sen versehen, den man mit einer Kette über eine Rolle, und wie unten S. 13 Ziffern 3, 4, 5 und 6 folgt, auf und ablassen kan, damit man solches, um die Hitze mehr zusammen zu halten, während dem, als man gar nicht, oder nur kurze Stäbe einhält, verschließen könne.

v. Ist endlich das Flammenloch, mit seinen Rahmen w und x von geschmiedetem Eisen zu dem gleich nachfolgenden Schieber, wodurch dann der Windzug gehet, und die Flamme spielet, und ist auch dieses Loch mit einem Schieber von gegossenem Eisen versehen, der S. 11 Ziffern 14 und 15, und S. 13 Buchstaben w, x, y und z, und Ziffern 1 und 2 vorkommt, zu dem Ende, damit man diesen Schieber durch eine Kette über eine Rolle auf- und ablassen, und das Loch mehr und weniger verschließen könne, es ist aber gut, wenn man diesen Schieber, damit die Hitze mehr zusammen gehalten werde, nur bis auf eine Höhe von 3 bis 4 Zoll vom Boden dieses Loches

B 3

auf

anzieheth, und die Ritze zwischen diesem Loche und dem Schieber, während der Arbeit, mit Leimen wol und gut verschmieret.

So viel von den bei diesem Hammerfeuer vorkommenden Grundrissen, und nun, damit dieses Feuer recht deutlich werde, zu den Durchschnitten.

S. II.

Der Durchschnitt nach der Länge des Hammerfeuers, Tab. III fig. 5, stelt alle die Dinge dar, die in diesem Durchschnitt durch die Abzucht in die Länge (S. 7 Buchstaben b, c) in die Augen fallen (S. 6 Zif. 2), und die sind diese.

- a, b. Ist das Fundament, oder das Mauwerk in der Erde, von Feld- oder Bruchsteinen, mit Leimen, gemauert (S. 7 Buchstabe a).
- c, d. Ist die Abzucht in die Länge des Hammerfeuers (S. 7 Buchstaben b, c).
- e. Ist die Abzucht in die Breite des Hammerfeuers (S. 7 Buchstaben d, e).
- f, g. Sind die Ausgänge der eben gedachten

ten

- ten Abzucht in die Länge (S. 7 Buchstaben b, c).
- h, i. Sind die Decksteine über der Abzucht in die Länge (S. 7 Buchstaben b, c).
- k, l, und m, n. Sind die, für diese Abzuchten, in die Länge, gestellte Steine, die Zustellsteine (S. 7 Buchstaben f, g, h und i).
- n, und p. Ist das äußere Mauerwerk vom Hammerfeuer über Erde, von Bruch- oder Feldsteinen, mit Leimen gemauert (S. 8, 9 und 10 Buchstabe a).
- q, r. Ist die Höllemauer zwischen dem Windfang, und dem Heerd, oder dem Feuer (S. 10 Buchstabe d).
- s, t. Ist die Brandmauer über den Formen, damit das Feuer nicht durchbrenne (S. 10 Buchstaben k, l).
- u. Ist der Windfang und Aschenfall, um den Zug des Feuers zu befördern (S. 8 Buchstabe d).
- v. Ist der Windofen, worinn gefeuert wird (S. 10 Buchstabe b).

B 4

w. Ist

- w. Ist eine Drallie, oder ein Brandrätel, worauf der Brand zu liegen komt (S. 10 Buchstabe b).
- x. Ist das Gewölbe über dem Bindofen.
- y. Ist das Gewölbe über der Hölle (Buchstaben q, r).
- z, 1. Ist der Schlakkenheerd (S. 8 Buchstabe c).
2. Ist der Leimenheerd (S. 9 Buchstabe b).
3. Ist der Boden, oder Bodenstein des Heerds, oder des Feuers, der aus einem feuerbeständigen Steine bestehet (S. 10 Buchstabe e), an diesem Feuer aber ist
4. der Formzacken von einem eben solchem Steine (S. 10 Buchstabe f),
5. der Vorderzacken, und
6. der Hinter- oder Rückzacken, beide auch von einem feuerbeständigen Steine (S. 10 Buchstaben g und h).
- 7 und 8. Sind die Kupferne Formen (S. 10 Buchstaben k und l), mit ihren darüber befindlichen Oefnungen, zum Einstecken

stecken und Ausnahmen der Schneppe
(S. 306 meiner Schmelzkunst).

9. Ist der innere hohle Teil von Hammer-
feuer.

10, und 11. Ist das darüber befindliche Ge-
wölbe, von Feld- oder Bruchsteinen,
mit Leimen, gemauert.

12. Ist das Flammenloch (S. 10 Buch-
stabe v).

13. Ist ein darüber liegender feuerbeständiger
Stein, ein auch so genanter Sturz.

14 und 15. Ist der von Eisen gegossene
Schieber zu diesem Loche (S. 10 Buch-
stabe v).

16, 17 und 18. Ist die dazu gehörige Kette,
die man unten in der Gegend des Hammer-
feuers in eine Krampe anhängt;

19. die auch dazu gehörige Rolle; und

20. der Balken, woran diese Rolle ange-
schraubt ist (S. 10 Buchstabe v).

So viel von dem Durchschnitt unseres Ham-
merfeuers in die Länge, nun zu dem Durch-
schnitt dieses Feuers in die Breite.

Der Durchschnitt nach der Breite des Hammerfeuers, Tab. III. fig. 6, bildet alle die Dinge ab, welche in diesem Durchschnitt durch die Abzucht in die Breite (§. 7 Buchstaben d und e) in das Gesicht fallen (§. 6 Zif. 3). Sie sind demnach die folgenden.

a, b. Ist das Fundament, oder das Mauerwerk in der Erde, wie vorhin gemauert (§. 11 Buchstaben a, b).

c, d. Ist die Abzucht in die Breite (§. 11 Buchstabe e).

e. Ist die Abzucht in die Länge (§. 11 Buchstaben c, d).

f, g. Sind die Ausgänge der eben gedachten Abzucht in die Breite (§. 7 Buchstaben d, e).

h, i. Sind die Decksteine über der Abzucht in die Breite (§. 7 Buchstaben d, e).

k, l, und m, n. Sind die für diese Abzucht gesetzte Zustellsteine (§. 7, Buchstaben f, g, h und i).

o. Ist

- o. Ist das äußere Mauerwerk vom Hammersfeuer über Erde, von Bruch- oder Feldsteinen, mit Leimen gemauert (S. 8, 9 und 10 Buchstabe a).
- p. Ist die Brandmauer über den Formen (S. 11 Buchstaben s, t).
- q. Ist der Schlackenheerd (S. 11 Buchstaben z, 1).
- r. Ist der Leimenheerd (S. 11 Zif. 2).
- s. Ist der Bodenstein von dem Heerd, oder Feuer von einem feuerbeständigen Steine (S. 11 Zif. 3 S, und an diesem Feuer ist
- t. der Form-; und
- u. der Sinter- oder Rückacken von eben einem solchen Steine (S. 11 Zif. 4 und 6).
- v. Ist der Wallen oder Dammstein (S. 10 Buchstabe i).
- w, x. Ist der Strich zum Ablassen, oder Abstechen der Schlacke, oder des Lechs (S. 10 Buchstabe i).
- y. Ist ein darüber liegender feuerbeständiger Stein (S. 10 Buchstabe i).
- z. Ist

- z. Ist eine Platte von gegossenem Eisen (S. 10 Buchstabe o).
1. Ist die eine, die hintere kupferne Forme, mit ihrer darüber befindlichen Oefnung, zum Einstecken und Ausnehmen des Schnepfers (S. 11 Zif. 7 und 8).
2. Ist der innere hohle Teil vom Hammerfeuer (S. 11 Zif. 9).
3. Ist das darüber befindliche Gewölbe (S. 11 Ziffern 10 und 11).
4. Ist das Formgewölbe (S. 10 Buchstabe m).
5. Ist das darüber befindliche Gewölbe.
6. Ist das Rinsezloch (S. 10 Buchstabe o). Endlich ist
7. ein Sturz darüber von einem feuerbeständigen Steine.

Ich hätte dieses Hammerfeuer auch noch durch den Windofen (S. 10 Buchstabe b), und das Wärm- und Streckloch (S. 10 Buchstaben p und s) im Durchschnitt abbilden können: Weil man sich aber diese Durchschnitte

aus

aus den bisher beschriebenen Grund- und Durchschnittrissen leicht vorstellen kan; so übergehe ich sie, um mehrere Kupfer zu ersparen. Also nunmehr zu der Erklärung des Prospekts von diesem Hammerfeuer.

S. 13.

Der perspektivische Riß dieses Hammerfeuers, Tab. V fig. 7, stellt dieses Feuer von der vordern langen Seite im Prospekte vor (S. 6 Zif. 4), und darinn sind dann die folgenden Dinge.

- a. Ist das äußere Mauerwerk über Erde, von Bruch- oder Feldsteinen, mit Leimen, gemauert (S. 12 Buchstabe n, o).
- b. Ist der Windfang und Aschenfall (S. 11 Buchstabe u).
- c. Ist der darüber liegende Sturz von einem Steine.
- d. Ist der Ausgang von der Abzucht in die Breite (S. 12 Buchstaben f, g).
- e. Ist der Ausgang von der Abzucht in die Länge (S. 12 Buchstabe e).
- f. Ist der Strich zum Abstechen der Schlacke, oder des Lechs (S. 12 Buchstaben w, x).

g. Ist

- g. Ist das Schürloch zum Windofen, wodurch man den Brand einschürt (S. 10 Buchstabe c).
- h. Ist der darüber liegende Sturz von einem Steine.
- i. Ist das Einsezloch, wobei die eiserne Thüre, die sich inwendig an diesem Loche an dem innern hohlen Ofen befindet, nicht vorgestellt ist, damit man dieses Loch in diesem Kupfer um desto besser sehen könne (S. 12 Zif. 6).
- k. Ist der darüber liegende Sturz von einem Steine (S. 12 Zif. 7).
- l. Ist das Wärmloch (S. 10 Buchstabe p).
- m. Der darüber liegende Sturz von einem Steine.
- n. Ist das Flammenloch (S. 11 Zif. 12).
- o. Ist der darüber liegende Sturz von einem Steine (S. 11 Zif. 13).
- p. Ist das Gewölbe über dem Hammerfeuer (S. 12 Zif. 3).
- q. Ist der Schieber von gegossenem Eisen, zum Wärmloch, mit seinen Rahmen 9 und 10 von geschmiedetem Eisen (S. 10 Buchstaben q, r),
- r, s und

r, s und t. Ist die zu diesem Schieber gehörige Kette, die man unten an eine Krampe anhängt;

u. Die Rolle zu dieser Kette; und

v. Der Balken, woran diese Rolle angeschraubt ist (S. 10 Buchstabe p).

w. Ist der Schieber zum Flammenloch, mit seinen Rahmen II und 12 von geschmiedetem Eisen (S. 10 Buchstaben w, x).

x, y, z Ist die zu diesem Schieber gehörige Kette;

1. Die Rolle zu dieser Kette; und

2. Der Balken, woran diese Rolle angeschraubt ist (S. 10 Buchstabe v).

3 und 4. Ist die Kette von dem Schieber zum Streckloch, die unten an eine Krampe angehängt wird (S. 10 Buchstabe s).

5. Ist die zu dieser Kette gehörige Rolle, und

6. Der Balken, woran diese Rolle befestigt ist (S. 10 Buchstabe s). Endlich ist

7. Die Thüre von Eisenblech zum Schürzloch (S. 10 Buchstabe c), und

8. eine

8. eine eben solche Thüre zum Windfang, und
 Aschenfall (S. II Buchstabe u), wobei
 ich noch bemerke, daß man auch, wie die
 punktirten Linien f, g und h, i in dem
 zweiten Grundriß, Tab. I fig. 2, und
 dann die punktirten Linien 21, 22, und 23,
 24 in dem Durchschnitt in die Länge,
 Tab. III fig. 5 zeigen, nötigen Falls noch
 einen Windfang in die Quere nach dem
 Windofen machen könne, damit das Feuer
 desto stärker werde. Man kan außerdem
 auch noch, dem Windfange 8 gerade ge-
 gen über, einen dritten Windfang ma-
 chen, und dann hat das Feuer einen ausers-
 ordentlichen starken Zug.

Uebrigens zeigt die Figur, daß dieses
 Hammerfeuer, weil es gar zu viele Hitze
 anzustehen hat, sehr stark mit Eisen ge-
 bunden ist.

Nun hätte ich dieses Feuer auch noch in
 den Aufrissen von den vier Seiten vorstellen
 können, diese Risse aber sind aus den bisher
 erklärten ganz klar, und daher übergehe ich
 sie,

ſie , damit ich nicht zu weitläufig werde.
Dann führe ich auch noch an , daß man bei
einem ſolchen Hammerfeuer den Löſchtrog,
der ſonſt in der Hammerreſſe iſt , zur Seite
dieſes Feuers ſtellen müſſe , um immer Waſ-
ſer bei der Hand zu haben.

S. 14.

Jetzt will ich auch noch einige Zuſätze
zu dem beſchriebenen Hammerfeuer machen,
und die betreffen:

1. Die Regierung des Feuers ;
2. die Beſchaffenheit der Formen ;
3. den bei dieſem Feuer gebraucht wer-
denden Brand ; und dann
4. den verſchiedenen Gebrauch dieſes
Hammerfeuers.

Ich will dieſe Materien in den folgenden S.
ſo ganz in der Kürze abhandeln.

S. 15.

Es iſt , ſo viel vorerſt die Regierung
des Feuers betrifft (S. 14 Zif. 1) , eine durch
die Erfahrung bewährte Wahrheit , daß die

E

Hitze

Hitze in den Windöfen sehr vermehrt wird,
 wenn solche weiter keinen Zutritt der Luft
 haben, als wie durch den Windfang, und
 wenn eben diese Luft nirgends wo anders aus-
 ziehen kan, als wie durch die Oefnung,
 wodurch das Feuer und der Rauch ausge-
 hen. Will man also in einem solchen Ham-
 merfeuer die Hitze recht beisammen halten: So
 schliesse man, während dem, als man in
 dem Heerd, oder Feuer, worinn man das
 Roheisen schmilzt oder frischt, keine Berrich-
 tung hat, die Thüren, und Schieber recht
 wol zu, und beschmiere ihre Ritze, wo
 Flamme herausgehen kan, mit Leimen,
 so wird man einen sehr grossen Grad der Hitze
 erreichen, und diesen Endzweck wird man um
 desto leichter, und mit weniger Mühe erlan-
 gen, wenn man das Wärm- und Flamm-
 menloch, das in den Kupfern 2 Fus hoch
 angegeben ist, nur 10 bis 12 Zoll hoch
 macht, während dem aber auch das Flamm-
 menloch (S. 10 Buchstabe v) ganz verschliesst,
 als man eine Luppe schweist und ausschmie-
 det, damit das Feuer bei dieser Arbeit, wo
 bei

bei das Wärmloch, zuweilen auch das
Streckloch zugleich geöffnet ist (S. 10 Buch-
staben p und s), nicht zu viele Defnungen
habe.

Ich habe den Windfang und Aschen-
fall (S. 13 Buchstabe b) so angegeben, wie er
bei den Treib- und Spleisöfen gewöhnlich
ist, wobei man den heftigsten Grad des Feuers
erregen kan (S. 228 und 281 meiner
Schmelzkunst). Geschwinder, nur aber mit
etwas mehr Kosten in der Bauung des Ham-
merfeuers, komit man zu diesem Endzweck,
wenn man auferhalb des Hammergebühres, der
breiten Seite des Hammerfeuers gegen über,
worinn der Windofen ist, einen besondern
Windfang anlegt, und solchen in den Aschens-
fall führet, eben so, wie ich in meiner Be-
schreibung eines Cupoloofens S. 4 gezeigt
habe, und noch mehr vermehrt man die Hitze,
wenn man das Flammenloch, wie auch
in diesem S. enthalten ist, in einen verschlosse-
nen Schornstein geben lässt, den man danti
mit einem horizontal liegenden Schieber,
um den Feuersgrad zu vermehren, oder zu

vermindern, mehr oder weniger zustellen
 kan. Es bekomt alsdann durch diesen Schorn-
 stein das Hammerfeuer die Beschaffenheit ei-
 nes beim Laboriren gewöhnlichen Schmelz-,
 oder Windofens, worinn die Hitze zum Er-
 staunen vermehrt wird, wenn man den Rauch-
 fang aufsetzet (S. 167 N. 4 Buchstabe e,
 und N. III. meiner Probiertkunst). In
 dem vorgestellten Hammerfeuer nun kan diese
 Vorrichtung sehr leicht gemacht werden, wenn
 man in dem Gewölbe über dem Flammenloch
 (S. 13 Buchstabe n), einen Schornstein auf-
 mauert, und diesen mit einem horizontalen
 Schieber versiehet, das Flammenloch selbst
 aber zumauert.

Auser dem allen wird die Hitze überhaupt
 vermehrt, wenn man sehr stark feuert,
 und den Aschenfall stets rein hält, also von
 der Asche und den Kohlen fleißig reiniget.

Endlich befördert man die Hitze auch
 dadurch recht sehr, wenn man das Scheit-
 holz und die Wellen, auch den Torf, in
 besonders dazu erbaueten sehr lüftigen Schop-
 pen,

pen, trocken erhält, wozu ich in der dritten Abteilung meiner Schmelzkunst, auch in meiner Abhandlung vom Torfe Anleitung gebe.

§. 16.

Man gebrauche bei den gewöhnlichen Hammerfeuern, was nun auch die Beschaffenheit der Formen angehet (S. 14 Bif. 2), nur eine Forme, mit zwei in sie blasenden Bälgen (S. 384 meiner Schmelzkunst), ich habe aber bei diesem Feuer zwei Formen, wie bei den Spleisöfen (S. 306 meiner Schmelzkunst), in deren jede nur ein Balg bläst, angegeben, und das um deswillen, damit die vordere Forme, die welche zunächst an dem Streckloch liegt, die Flamme fassen, und auf dem eingeschmolzenen Eisen herum drehen möge, also die hintere Forme, die Forme zunächst an der Hölle, die Flamme, welche die Hitze erregt, wenn sie allein da wäre, nicht von dem Eisen wegtreiben möge.

Vielleicht ist es gut, wenn in eine jede Forme 2 Bälge, statt nur einem blasen,
 E 3 doch

doch darüber müssen noch Versuche angestellt werden, und vielleicht reicht auch eine Forme mit 2 Bälgen zum Einschmelzen, dem auch so genannten Frischen zu.

Uebrigens leisten auch die bei dem Treiben und Spleisen gebräuchliche Schnepper, Tab. V fig. 8, über den Formen (S. 11 Zif. 7 und 8, und S. 12 Zif. I), bei dieser Arbeit sehr gute Dienste, weil man eben durch diese Werkzeuge den Wind, nach der Güte und Beschaffenheit des Roheisens, und je nachdem das Eisen hoch, oder tief in dem Heerde stehet, dirigiren kan, wie man will, man kan nemlich durch schwerere, oder leichtere Schnepper den Wind mehr unter, oder mehr über sich, und, wenn man die Schnepper nur schief, und, so vorhänge, daß der Schnepper, das Blech, so den Rüssel der Forme bedekt, mehr nach der innern, oder der äußern Seite stehet, mehr nach dem Mittel, oder der Seite dirigiren (S. 218, 236 und 306 andere Auflösung meiner Schmelzkunst).

S. 17.

Der Brand, welchen man bei diesem Hammerfeuer gebraucht (S. 14 Zif. 3), bestehet vornemlich in Scheitholz, und in Wellen oder Wasen, aus Reisholz zusammen gebunden. Man kan iede Art des Scheitholzes und der Wellen zu dieser Feuerung gebrauchen, dasienige Gehölze aber, welches eine helle und lebhafte Flamme brennt, ist zu Erregung eines sehr grossen Feuergrades das beste, und dahin gehört hauptsächlich das Nadelholz, das Birken-, und das übrige weiche Laub-, das Büchen-, und das Hainbüchenholz (S. 15 und folgende meiner Abhandlung vom Holzbau in meinen vermischten Schriften), besonders dann, wenn es aus jungem gesundem Holze bestehet.

Es ist anserdeme auch keinem Zweifel unterworfen, daß man rohen unverkohlten Torf (S. 15 dieser Abhandlung, und S. 61 und 67 meiner Abhandlung vom Torfe), besonders den Torf, welcher eine sehr helle Flamme brennt, zu diesem Feuer gebrauchen könne,

E 4

könne,

könne, nur muß man dann die Drallien oder die Brandraitel nur 1 bis $1\frac{1}{2}$ Zoll von einander legen (S. 21 Buchstabe c meiner Abhandlung von einem holzersparenden Backofen).

Eben so kan man auch Steinkohlen zu diesem Brande gebrauchen, und dann müssen die Drallien nur $\frac{1}{2}$ Zoll von einander gelegt werden (S. 21 Buchstabe c meiner Abhandlung von einem holzersparenden Backofen).

S. 18.

Jetzt zu dem verschiedenen Gebrauch dieses Hammerfeuers (S. 14 Zif. 4). Ich habe dieses Feuer blos zu einem Frischfeuer (S. 284 meiner Schmelzkunst) eingerichtet, man kan dieses Hammerfeuer aber auch sehr leicht zu einem Lösch- und Rennfeuer einrichten, das aber den Nutzen nicht leistet, den die Frischfeuer haben (S. 285 und 286 meiner Schmelzkunst).

Zu einem Zainfeuer, wobei man nur Stabeisen in Zaine von $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Zoll dick,
schmie

schmiedet, die dann Krauseisen heißen, kan man dieses Hammerfeuer sehr leicht einrichten, wenn man nur darinn den Heerd, oder das Feuer, worinn das Roheisen geschmolzen, oder eingefrischt wird, wegläßt, und dann kan man die in Krauseisen zurechtende Stäbe, so wol durch das Einsezloch, denn man gegen über ein Streckloch machen muß, als das Wärmloch einhalten (S. 10 Buchstaben o, p und s). Auf den Fall nun kan man aber auch das ganze Hammerfeuer etwas kleiner bauen. In einem solchen Feuer, das keine so große Hitze nötig hat, kan man mit schlechtem Holze, schlechtem Torfe, und schlechten Steinkohlen, ja unterirdischen Holzkohlen feuern (S. 10, 11, 12, 13 und 14 meiner Abhandlung vom Torfe, und S. 72, 102, 108, 301, 302 und 303 meiner Mineralogie).

Man kan ferner dieses Hammerfeuer mit Flammenfeuer auch zu einem Stahlfeuer einrichten. Es ist aber hierbei weiter nichts nötig, als daß man die dazu gehörige zus-

E s

sammens-

sammengesetzte Werkzeuge etwas kleiner,
und dann das Feuer, oder den Seerd, auch
kleiner, wie das Feuer bei einem Hammer-
feuer, und dabei noch oval einrichtet (S. 414
und 415 meiner Schmelzkunst).

Endlich können auch die Kleinschmiede
dieses Hammerfeuer, wenn sie es nur kleiner,
und so wie das ebengedachte Zainfeuer ein-
richten, statt ihrer Schmiedessen, wozu sie
Holzkohlen nötig haben, gebrauchen.

S. 19.

Nun gelange ich auch zu dem letzten zus-
sammengesetzten Werkzeuge bei einem Hams-
merfeuer, und das ist das Hammerrad mit
dem Hammergestell, dem Hammer, dem
Hammerstoß und Amboss (S. 4). Ich
habe diese Maschine schon in dem 388 S.
meiner Schmelzkunst beschrieben, auf dies-
sen S. also will ich mich hier blos beziehen,
und nur noch bemerken, daß in der dabei
angeführten Kupfertafel, die zwischen der
hinteren Haupt- und den Hammer Säulen ste-
hende

hende

hende kleine, oder Kältelsäule, worinn
der Schlagraitel befestiget ist, vergessen worden.

Das zweite Kapitel
von der Zubereitung und Schmiedung
des Roheisens in Schmiedeeisen
mit Flammenfeuer an
und für sich selbst.

§. 20.

Die Zubereitung und Schmiedung
des Roheisens in Schmiedeeisen mit
Flammenfeuer an und für sich (§. 1 Zif.
2) begreift, über das Ganze gesehen, sieben
ganz verschiedene Materien in sich, und zwar:

1. Die Stellung des Feuers;
2. Die Art und Weise, wie das Roheisen eingeschmolzen, oder gefrischt, und dann geschmiedet werden muß;
3. Das Verfahren bei dem Schmelzen, oder Frischen, und Schmieden dieses Eisens in Schmiedeeisen mit Flammenfeuer;

4. Die

4. Die Güte des ausgebrachten Schmiedeeisens;
5. Die Zahl der Arbeiter bei einem solchen Hammerfeuer;
6. Die Lieferung einer gewissen Menge Stabeisen, aus einer bestimmten Menge Roheisen; endlich
7. Den Nutzen und Vorteil eines solchen mit Flammenteuer betriebenen werdenden Hammerfeuers.

Alle diese Dinge sind von großer Wichtigkeit, und darum will ich davon in den folgenden Titeln etwas umständlicher reden.

Der erste Titel

Von der Stellung des Feuers.

§. 21.

Bei der Stellung des Feuers (§. 20 Zif. 1) können überhaupt zwei Dinge erwogen werden, und die sind:

1. Die Größe dieses Feuers; und dann
2. Die Lage der Formen.

Ich

Ich will beide Dinge in den folgenden §§. so ganz kurz, etwas näher beleuchten.

§. 22.

Die Größe des Feuers, des sonst mit gegossenen eisernen Platten, in unserem Feuer aber mit feuerbeständigen Steinen umfassten Raumes, worinn man das Roheisen schmilzt, oder frischt (S. 21 Zif. 1), ist verschieden, und einige Feuer sind nur 20 bis 22, andere 24, und noch andere, die größten, 26 Zoll lang und breit, und ist deren Tiefe im ersten Fall 12, im andern 15, und im dritten 16 Zoll (S. 391 meiner Schmelzkunst). Das nun, welches in dem zuvor beschriebenen Hammerfeuer vorgestellt ist, beträgt in der Länge und Breite 24, in der Tiefe aber 15 Zoll. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß man bei den großen Feuern, gegen die kleine, gewinnt, weil bei einerlei Arbeitslohn, und fast einerlei Brand, eine schwerere Luppe gemacht, also mehr Schmiedeeisen ausgebracht werden kan, indessen lehrt aber auch die Erfahrung, daß, wenn bei bösar-
gem

gem Eisen, einem Eisen von bösem Stof, die einzufrischende Masse zu gros ist, dann das Eisen das in diesem Falle der Wind nicht genug fast, nicht wol zu der nötigen Gaare und Güte gebracht werden kan. Ich behaupte aus sicherer Erfahrung von den Flammenfeuern, daß die Hitze in dem beschriebenen Hammerfeuer viel stärker sein muß, als wie in den Feuern, die man mit Kohlen betreibt, Versuche also müssen es bestätigen, ob man nicht, zu Ersparung des Brandes, der Zeit und der Arbeitslöhne, auch wol noch der Gewinnung einer grössern Lieferung (S. 401 meiner Schmelzkunst), ein solches Feuer 30 Zoll lang und breit machen könne? Freilich sind dann die Luppen bei dem Ausbrechen, und Sänsen sehr schwer zu regieren, allein, durch einen Krabnen, zwischen dem Hammerfeuer und dem Hammer, läst sich dieser Beschwerlichkeit leicht abhelfen. Ausser dem muß ich aber auch noch bemerken, daß man zu grossen Feuern grössere Formen, und grössere Bälge, und dann auch schwerere Hämmer gebraus

gebrauchen, und die Bälge geschwinder gehen lassen muß, als wie bei kleinen Feuern.

§. 23.

Bei der Lage der Formen (S. 21 Zif. 2) lassen sich abermal verschiedene Dinge unterscheiden, und die betreffen:

1. Ihre Neigung gegen den Horizont;
2. Ihre Höhe von dem Boden;
3. Ihren Abstand von den Seitensäckeln; und dann
4. Ihre Länge im Seerd.

Auch diese so wichtige Materien will ich in den folgenden §§. abhandeln.

§. 24.

Die Kupfernen Formen, die in der Oefnung des Rüssels $1\frac{1}{4}$ bis $1\frac{1}{2}$ Zoll weit, und $\frac{3}{4}$, 1 bis $1\frac{1}{4}$ Zoll hoch sind, müssen in ihrer Neigung gegen den Horizont sehr verschieden gestellt werden (S. 23 Zif. 1). Eine Forme, die zu tief gestellt ist, bläst kalt, und eine Forme, die zu hoch, oder flach gestellt

gestelt wird, bläst zu hizzig. Auf böses, robes, und hizziges Eisen, ein Eisen, von bösem Stof, muß man daher die Formen tief stellen, damit solches bei einer flachen Forme nicht noch hizziger werden, und die Lieferung desto schlechter ausfallen möge, auf gutes Eisen, ein Eisen von gutem Stof, hingegen, das nicht hizzig, und gar geblasen ist, muß man solche hoch, oder flach stellen, damit das Eisen nicht kalt und matt geblasen, und gehörig gaar werde (S. 151 und 306 andere Anflösung, auch S. 393 meiner Schmelzkunst). Ich erinnere inzwischen, daß man bei einem Hammerfeuer mit Flammenfeuer die Formen so in dem einen, wie in dem andern der vorerzählten Fälle, nicht so tief stellen muß, als wie bei den Hammerfeuern, welche man mit Kohlen betreibt, damit der Wind die Flamme auffangen, und in dem Heerd auf dem gefrischt werdenden Eisen umdrehen möge. Sehr leicht aber erlangt man dieses durch die schwerere, oder leichtere Schnepfer, wovon jene den Wind mehr niederhalten, diese aber

aber mehr über sich gehen lassen (§. 16). Ueberhaupt gesprochen kan man bei bösem Eisen die Formen 6 z, bei gutem aber 12 Zoll von dem Formzacken auf der Oberfläche des eingefrischt werdenden Eisens anblasen lassen, doch geben hierinn Proben und Versuche die beste Regel.

§. 25.

Die Höhe der Forme vom Boden (§. 23 Zif. 2), beträgt gemeiniglich 7, 8, 9, 10, 11 und 12 Zoll, und stelt man bei bösem Eisen auf 7, 8 bis 9 z, bei gutem aber auf 10 bis 12 Zoll (§. 394 meiner Schmelzkunst). In dem angegebenen Hammerfeuer macht solche 12 Zoll aus, weil ich behaupte, daß solches stärker ist, als ein Feuer, das mit Kohlen betrieben wird. Ueberhaupt stelt man bei bösem Eisen flach, bei gutem aber hoch, oder tief, und gaaret in einem flachen Heerd das Eisen besser, als wie in einem tiefen. Man gebraucht daher bei dem rothbrüchigen Eisen einen flachen Heerd, als wie bei dem kaltbrüchigen, aber auch alle dieses muß durch die Erfahrung ausgemacht werden.

D

§. 26.

§. 26.

Der Abstand der Formen von den Seiten-, dem Hinter- und Vorderzacken (§. 23 Zif. 3), ist in dem angegebenen Hammerfeuer nur 6 Zoll, weil der Wind in zwei Formen verteilt ist, gemeiniglich aber beträgt solcher vom Hinterzacken 7 Zoll (§. 395 meiner Schmelzkunst). Es findet bei dieser Abmessung die Regel statt, daß das Eisen zu hitzig wird, wenn man diese Formen zu nahe an die Seitenzacken legt, und umgewendet gaaret das Eisen nicht genug, wenn man sie zu weit davon ablegt. Auch dieses muß bei ieder Art des Eisens, und ob man den einen Zacken weiter von seinem Seitenzacken ablegen solle, als den andern? Durch Proben und Versuche ausgemacht werden.

§. 27.

Die Länge der Formen in dem Heerd (§. 23 Zif. 4) beträgt gemeiniglich 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4 und 5 Zoll (§. 396 meiner Schmelzkunst), die in dem angegebenen Hammerfeuer aber reicht nur 2 Zoll, in den Heerd, weil dies
ses

ses Feuer sehr stark ist, und muß man bei gutem Eisen die Forme nicht so weit in den Heerd legen, als wie bei bösem, das mehr gereinigt werden muß. Auch dieses muß bei jedem Eisen durch die Erfahrung ausgemacht werden, und ist es bei dieser Materie von der Lage der Formen übrigens eine ausgemachte Sache, daß die Sammerschmiede mehr Eisen liefern, wenn sie flach stellen, die Forme hoch legen, oder einen tiefen Heerd führen, die Formen nahe an die Seitenzacken legen, und dann solche nicht weit in den Heerd gehen lassen (§. 24, 25 und 26), aber freilich liefern sie dann schlechtestes Eisen.

Der zweite Tittel

von der Art und Weise, wie das Roheisen eingeschmolzen, oder gefrischt, und dann geschmiedet werden muß.

§. 28.

Bei der Art und Weise, wie das Roheisen eingeschmolzen, oder gefrischt, und dann geschmiedet werden muß

D 2

ganzl. §. 20

(S. 20 Zif. 2) kommen verschiedene, aus der Vernunft und Erfahrung hergeleitete Regeln, in Erwägung, und die betreffen:

1. Die Erspahrung des Brandes;
2. Die Eintragung des Eisens in den Herd;
3. Die Scheidung des Eisens von den fremdartigen Theilen;
4. Die Vermischung des Roheisens, während dem Frischen, mit solchen Körpern, denen die fremdartigen Theile mehr anhängen, als wie dem Eisen;
5. Die Versezung des Roheisens mit frischem guten Roheisen, oder altem Guß- oder Schmiedeeisen von einem guten Stof;
6. Die Bewahrung des Eisens vor der Verbrennung;
7. Die genauere Verwickelung und nähere Verbindung der Eisenteilchen in dem gefrischten Eisen; Endlich
8. Die Bewahrung, des Eisens vor Nässe, und einer zu geschwinden Erhaltung, Die

Die Regeln, welche bei diesen Materien beobachtet werden müssen, sind äußerst erhebslich, in den folgenden §§. also will ich sie bestimmt genug angeben.

§. 29.

An dem Brande, er mag aus Scheitholz, Wellen, Torf, oder Steinkohlen bestehen (§. 17), spart man dadurch recht sehr (§. 28 Zif. 1), wenn man das Feuer so regiert, wie ich §. 15 gezeigt habe, und das Hammerfeuer, damit kein besonderer Brand zu seiner Wiederanfeuerung nötig sei, wozu immer eine ziemlich lange Zeit erfordert wird, beständig im Gang erhält, und das ist genug von dieser Materie.

§. 30.

Damit das Feuer, das einzuschmelzende und zu frischende Eisen in mehreren Punkten berühren, also das Eisen eher schmelzen möge: So ist es wol gethan, wenn man das zu frischende Eisen in kleinen Stücken einträgt, und zwar nach und nach (§. 28 Zif. 2); diese Stücke aber mit einer Forkel

D 3

(§. 3)

(S. 3) auf die Seitenzacken setzt, wo die meiste Hitze ist, und das Eisen nach und nach einschmilzt. Versäumt man diese Regel, und schmilzt zu vieles Eisen auf einmal ein: So kan das gestossene leicht matt und steif werden.

§. 31.

Die fremdartigen Teile, welche mit dem Eisen vermischt sind, bestehen in Schwefel, Arsenik, Metallen und Halbmetallen. Sie sind teils spröde, und teils verbinden sie sich nicht mit den Eisenteilschen (S. 73, 86, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 119, 125, 126, 127, 128 und 129 meiner Probiertkunst). Jene teilen dem Eisen, weil sie selbst spröde sind, eine grose Sprödigkeit mit, und diese hindern die Verbindung der wesentlichen Teile des Eisens, und machen solches dadurch ebenwol spröde und brüchig. Es müssen also diese fremdartigen Teile von dem Eisen ausgeschieden werden (§. 28 Zif. 3). Es geschieht dieses, wenn man diese Körper, durch das lange Schmelzen und Frischen im Feuer

Feuer

Feuer, zerstört und in Schlacke verwandelt, welches bei dem Kupfer, das nicht so zerstörbar, als das Eisen ist, am schweresten hält (§. 103 meiner Probiertkunst). In dieser Absicht nun muß man die Formen schüssig legen (§. 24), das Eisen, damit es der Wind in allen Punkten fassen könne, öfters umrühren, und die Schlacke von Zeit zu Zeit ablassen (§. 397 Zif. 1 und 2 meiner Schmelzkunst).

§. 32.

Wenn man außerdem, bei der Scheidung der fremdartigen Teile von dem Eisen, gewahr wird, daß das Eisen von einem sehr bösen Stof, das ist mit gar zu vielen fremdartigen Teilchen vermischet ist, und sich diese Teile, während dem Frischen, nicht auflösen, zerstören, und scheiden lassen wollen: So muß man dem Eisen beim Frischen solche Körper zusetzen, welchen die fremdartigen Teile mehr anhängen, als dem Eisen (§. 28 Zif. 4), und die sind bei dem, dem Eisen beigemischten Schwefel, vornehmlich der Kalk, der Arsenik

nik aber wird selbst durch das Eisen zerstört
(S. 397 Zif. 8 meiner Schmelzkunst).

S. 33.

Wenn ferner das Roheisen von einem
bösen Stof, besonders so stark mit
Kupfer gemischt ist, daß sich die fremdartis-
gen Teile nicht völlig davon scheiden lassen:
So verbessert man dadurch dieses Eisen, wenn
man ihm anderes gutes Roheisen, oder als
res gegossenes, oder geschmiedetes Eis-
sen von einem guten Stof zusetzt (S. 28
Zif. 5), wodurch dann die fremdartigen
Teile, die sich nicht ausschneiden lassen, in
eine grössere Masse gebracht, also in den
Eisenteilchen mehr zerstreuet, und der Güte
des Eisens weniger schädlich werden (S. 31).
Man muß bei alle dem aber kein Kaltbrüchis-
ges Eisen, das gerne kalt zerbricht, mit
rothbrüchigem Eisen, das rothwarm entz-
wei springt, versehen, weil sonst die Eisens-
stäbe an einem Orte, da sich diese Eisenarten
nicht gut mit einander vermischen, Kalt, an
einem andern aber rothbrüchig werden,
wobei ich dann bemerke, daß das Eisen, wela-
ches

ches Kupfer in seiner Mischung hat, das sogenannte Kupferschüssige Eisen, unter allen das böseste ist, und vornehmlich nicht gerne schweist, welche Eigenschaft es dann ofte fast ganz unbrauchbar macht (S. 387 Zif. 8 meiner Schmelzkunst.)

S. 34.

Das Eisen bewahrt man für der Verbrennung (S. 28 Zif. 6), wenn man es für dem freien Zutritt der Luft, und des Windes schützt, und zu dem Ende die Schlacke, das auch sogenannte Lech, wenn man es absticht (S. 12 Buchstaben w, x), nicht alle ablaufen läßt, sondern nur soweit, daß die Schlacke das gestoffene Eisen noch bedekt, welche dann dieses Metall vor dem Verbrennen bewahrt, und dann noch die fremdartigen Teilchen auflöst, und an sich ziehet (S. 397 Zif. 3 meiner Schmelzkunst).

S. 35.

Wenn das Eisen von allen fremdartigen Teilen gereinigt, und gaar ist: So erstarrt solches, und wird hart. Diese erstarrte Eis-

D 5

senmasse

senmasse nun, die so genante Luppe, muß man jetzt unter dem Eisenhammer (§. 19) Zängen, oder so lange auf allen Seiten etwas zusammen quetschen, bis die Eisenteile näher zusammen gebracht sind, und die Luppe würfelicht und zähe ist, so gleich aber diese Luppe unter dem Hammer mit der Art (§. 3) in länglich viereckige Stücke, in Zaine hauen (§. 28 Zif. 7).

Man muß ferner diese Zaine weiswarm machen, oder Schweisen, das ist die Eisenteilchen zu dem Grade der Hitze bringen, worinn sie zu schmelzen beginnen wollen, und an einander schmelzen, dann aber diese Zaine, damit, durch das Schweisen und Schmieden, die Eisenteilchen genauer mit einander verwickelt, und näher zusammen gebracht werden, so lange sie warm sind, hämmern und schmieden (§. 28 Zif. 7).

Weil nun hier durch die Eisenteilchen noch nicht genau genug mit einander verbunden werden, das so weit geschmiedete Eisen auch noch nicht die Form und Gestalt bekommt.

fomit, die im gemeinen Leben erfordert wird:
 So muß man dasselbe noch so lange wärmen,
 hämmern oder schmieden, bis seine Teile
 ganz enge zusammen gebracht sind, und das
 nun geschmiedete Eisen, das Schmiedeeisen
 die gedachte Form und Gestalt bekommt.
 Kurz man muß dem Eisen durch das
 Schweißen, und dann das öftere Wärm-
 en, Hämmern, und Schmieden seine
 Dehnbarkeit und Geschmeidigkeit geben:
 Dann die Erfahrung beweist, daß ein eingez-
 schmolzenes, auch ein geglühetes und im
 Wasser abgelöschtes Schmiedeeisen wieder
 spröde wird, weil durch das erstere Verfahren,
 die nähere, durch das Schweißen, und dann
 das Wärmern, Hämmern und Schmieden zu-
 wege gebrachte, Verbindung der Eisenteil-
 chen ganz aufgehoben, durch das andere, und
 eine, durch die Kälte verursachte, zu schnelle
 Zusammenziehung der Eisenteilchen aber diese
 Verbindung zerrissen und zerstört wird, also
 bringt das Schweißen, und dann das
 Wärmern, Hämmern, und Schmieden
 dem Schmiedeeisen bloß allein seine Geschmeidig-
 keit

Dige

digkeit (S. 28 Zif. 7, und S. 397 Zif. 5 und 6 meiner Schmelzkunst).

S. 36.

Endlich muß man auch dahin sehen, daß das frisch ausgeschmiedete Eisen nicht auf einem nassen, oder gefrorenen Boden zu geschwinde, sondern, an einem warmen und trockenen Orte, nach und nach erkaltet werde, weil sonst seine Teile durch das geschwinde Zusammenziehen, ebenwol zu weit von einander getrent, und zerissen (S. 35), also ihre nähere Verbindungen wieder aufgehoben werden (S. 28 Zif. 8, und S. 397 Zif. 1 meiner Schmelzkunst).

Der dritte Tittel
von dem Verfahren bei dem Schmelzen
oder Frischen, und Schmieden des
Roheisens in Schmiedeeisen mit
Flammenfeuer.

S. 37.

Ich will das ganze Verfahren bei dem
Schmelzen oder Frischen, und Schmie-
den

den des Roheisens in Schmiedeeisen mit
 Flammenfeuer (S. 20 Zif. 3), um der Kürze
 willen, in allgemeinen Regeln fürtragen,
 und die sind dann die folgenden.

1. Man überlege die Natur und Beschaffen-
 heit des Roheisens, das ist, man urteile,
 ob das Eisen von einem guten, oder bösen
 Stof sei, und stelle dann nach den Grunda-
 sätzen, die ich von S. 20 bis 28 angegeben
 habe, das Feuer. Man sehe nemlich bei
 dem Eisen darauf, ob es auf der Ober-
 fläche rauh, und sinterig, in einem
 frischen Bruche grau, zart, und gleich-
 körnig ist, und ob es sich mit dem Sams-
 mer, ohne, daß es sogleich zerspringt,
 etwas quetschen läßt, oder ob solches
 auf der Oberfläche glatt, im Bruche
 weis, grob und ungleichkörnig ist,
 und beim Schlagen, ohne daß es sich
 etwas quetschen läßt, gleich entzwei-
 springt, da es dann im ersten Falle von
 einem guten, im andern aber von einem
 bösen Stof ist (S. 374 meiner Schmelz-
 kunst).

2. Man

2. Man setze auf die beiden Seitenzacken ohngefähr den vierten Teil von dem zu einer Luppe nötigen Eisen, und das zwar in kleinen Stücken (S. 30). Jetzt

3. verschmiere man die Ritze an den Schiebern des Hammerfeuers recht wol mit Leimen (S. 15), und fange langsam an in dem Windofen mit Scheitholz, Wellen, Turf, oder Steinkohlen zu feuern (S. 17), das Feuer aber verstärke man nach und nach, und regiere es so, wie ich S. 15 gezeigt habe, auch sehe man dabei darauf, daß man keinen Brand unnötig verbrenne (S. 29). Wenn

4. das zum vierten Teil aufgesetzte Eisen weiswarm ist, und zu schmelzen anfängt, oder auch schon in den Heerd, oder das Feuer eingeschmolzen ist: So hänge man das Gebläse an, und richte, oder führe es, nach der Güte und Beschaffenheit des Eisens, so, wie ich S. 16 gewiesen habe, vornemlich aber sehe man, so lang der Heerd noch nicht voll Eisen ist, dahin, daß man
schwere

schwere Schnepper vorhängt, damit der Wind auf das Eisen blase (S. 16); so wird dann das innere Hammerfeuer ganz weis glüen, und der größte Grad der Hitze erreicht werden, doch schmelze man das Eisen, wenn das Feuer sehr heis ist, nicht zu geschwinde ein, damit es sich gleich beim Einschmelzen etwas reinige. Während dem als inzwischen

5. dieses Eisen einschmilzt: So setze man, bei aufgemachter Thüre vor dem Einsezloch, oder geöffnetem Schieber vor dem kleinen Loch in dieser Thüre (S. 10 Buchstabe c), nach und nach wieder anderes Roheisen in kleinen Stücken auf (S. 30). Man rühre ferner

6. das eingeschmolzene Eisen bei dem Schmelzen oder Frischen öfters mit einem Rührhaken, oder Kengel (S. 3), durch das Loch in der Thüre für dem Einsezloch, oder das ganz geöffnete Einsezloch, wol unter einander, damit solches recht durch einander fliese, und von den fremdartigen Theilen

len

len gereinigt und geschieden werde (S. 31),
 man halte aber bei dieser Verrichtung mit
 dem Schüren ein wenig ein, damit man
 im Feuer wol sehen könne. Ob man nun
 frisches Roheisen nachsetzen (Zif. 5), oder
 das Eisen umrühren müsse? das beobachte
 man durch das Loch in der eben gedachten
 Thüre, das man dann durch den vor ihm
 befindlichen Schieber öfnet und wieder ver-
 schließt. Stehet

7. so viele Schlakke auf dem Eisen, daß der
 Wind das Eisen nicht recht mehr fasset,
 welches man durch das schon gedachte
 Loch in der Thüre vor dem Einsezloch sehen
 kan, wodurch dann die Zerstorung der
 fremdartigen Teile gehindert wird (S. 31):
 So lasse man diese Schlakke, das Lech,
 während dem, als man wol schüret, damit
 solches nicht steif werde, durch den Stich ab
 (S. 12 Buchstaben w, x, und S. 13 Buch-
 stabe f), doch nur so weit, daß das Ei-
 sen vor der Verbrennung gewahrt
 werde (S. 34), so werden dadurch die
 fremda

fremdartigen Teile von dem Eisen geschieden (§. 31). Ist bei alle dem

8. das Roheisen von einem bösen Stof: So setze man ihm, während diesem dem Einschmelzen, oder Frischen die Körper zu, welchen die fremdartigen Teile mehr anhängen, als wie dem Eisen (§. 32), oder man setze dem eingefrischt werdenden Roheisen, anderes gutes Roheisen, oder altes Guß- oder Schmiedeeisen von einem guten Stof zu (§. 33). So

9. nun, und bei einer solchen Regierung des Feuers und Behandlung des eingeschmolzen werdenden Roheisens, frische man, wenn das Eisen von einem bösen Stof, und das Feuer klein ist (§. 22), nur $1\frac{1}{2}$ bis 2 , hingegen aber, wenn es von einem guten Stof, und das Feuer gros ist, $2\frac{1}{2}$, 3 bis $3\frac{1}{2}$ und mehr Centner von diesem Eisen ein, und frische es, wenn das Eisen von einem guten Stof ist, in einem fort, und zwar so lange, bis es sich an einem Rengel ganz dünne anhängt, da es

E

dann

dann gaar ist, matt, dick, und hart wird,
 und erstarrt, und eine Eisenmasse, die
 Luppe von 1, $1\frac{1}{4}$, 2 bis 3 Centner aus-
 macht (S. 35), wozu dann eine Zeit von
 3 bis $3\frac{1}{2}$ und mehr Stunden hingehet, und
 nennet man ein so beschriebenes Frischen, wo-
 bei man in einem fort mit einem starken
 Feuer einschmilzt, das Warmfrischen.
 Ist hingegen das Eisen von einem bösen
 Stof: So schütze man so bald das Eisen
 dick wird, das Gebläse ab, halte ein mit
 dem Schüren, mache die Thüre am Ein-
 sezloch auf, und lasse das Eisen eine Stunde
 stehen, dann aber, und wenn es hart ist, bre-
 che man solches mit Brecheisen (S. 3) los,
 und lege es so in den Heerd, oder das
 Feuer, daß der obere Teil unten hin komt,
 ietzt aber frische man das Eisen, nachdem
 man das Gebläse wieder angehängt,
 und zu feuern angefangen, zum zweitens-
 mal, eben so wie vorhin, und bis es, wie
 so eben gedacht worden, ganz gaar ist, wo-
 zu dann noch eine Zeit von 1, $1\frac{1}{4}$ bis $1\frac{1}{2}$
 Stunde erfordert wird, man nennet aber
 dieses

dieses das zweite Frischen, das Kaltfris-
schen, oder auch das Ausfrischen. Nun
mehr also

10. hänge man das Gebläse ab, halte mit
dem Schüren ein, und mache die Thüre
an dem Einsezloch (S. 10 Buchstabe o) ganz
auf, breche die Luppe aus, ziehe sie mit
Rührhaken vorne an dieses Einsezloch,
fasse sie mit einer grossen Zange (S. 3),
und bringe sie durch Hülfe eines Krabs-
nens unter den Hammer (S. 22), und
zänge sie, gleich darauf aber haue man
sie in 6, 7 bis 8 Zaine (S. 35). Wäh-
rend dem

11. als indessen dieses alles geschieht, erhalte
man das Hammerfeuer durch beständiges
Schüren in der Sizzi (S. 29), und setze
wieder anderes Roheisen zum Frischen auf
(Zif. 2), dieses Eisen aber behandle man
völlig so, wie in den vorhergehenden Res-
geln gewiesen worden, und frische eine
neue Luppe ein. Bei diesem

E 2

12. dem

12. dem Frischen der zweiten Luppe nun, schweife man durch das Wärmloch (S. 10 Buchstabe p) diese Zaine, nachdem man sie, damit das Eisen bedekt sei, und nicht zu viel verbrenne, in zartem und reinem Sande, oder auch in Leimen wol ungedrehet (S. 34), recht gut, und schmiede sie dann unter dem Hammer (S. 35). Wenn nun
13. auch dieses geschehen ist: So wärme, hämmere, und schmiede man, wie vorhin, die schon geschweiften und gerekten Zaine, wobei man, wenn die Stäbe sehr lang werden, das Streckloch beim Wärmmen aufmachen muß (S. 10 Buchstabe s), so ofte, als sie unter dem Hammer kalt geworden sind, und rekte, und schmiede sie dadurch zu Schienen, Schaaren, Stäben, und anderem geschmiedeten Eisen so aus, daß sie die im gemeinen Leben gewöhnliche Form und Gestalt haben, und durch dieses öftere Wärmmen, Hämmern und Schmieden die Eisenteilchen genauer mit einander verwickelt, und näher zusammen gebracht werden, also
dadurch

dadurch dem geschmiedeten Eisen seine Dehnbarkeit, Zähheit und Geschmeidigkeit gegeben werde (S. 35). Man sehe aber auch

14. bei diesem, dem Schweißen, Wärmen, und Ausschmieden der Luppe dahin, daß das nun ausgeschmiedete Eisen auf keinen nassen, oder gefrorenen Boden gelegt werde, damit solches seine Dehnbarkeit nicht verliere, und spröde werde (S. 36), so aber frische man ohne unterbrochen eine Luppe nach der andern ein, bei jedem Einfrischen einer Luppe aber schweisse und schmiede man, die vorhergehende aus, damit das Hammerfeuer nie kalt werde, und man am Brand erspähre (S. 29), man muß dabei aber auch, wenn kalt gefrischt wird, die vorhergehende Luppe bei dem ersten Frischen schweissen und ausschmieden, wobei dann auf das Frischen, Schweißen, Wärmen und Ausschmieden einer Luppe, je nachdem solche gros ist, eine Zeit von 4/5 und mehr Stunden hingehet.

E 3

Wenn

Wenn man diese Zubereitung des Roh-
eisens in Schmiedeeisen mit Flammen-
feuer mit derjenigen vergleicht, wozu man die
aus Holz, oder Torf gebrente Kohlen gebraucht:
So wird man finden, daß solche von der letz-
tern nur in so weit unterschieden ist, als die-
ses Hammerfeuer von dem Feuer unterschie-
den ist, das man mit Kohlen betreibt.

Eben der Unterschied findet auch nur bei
dem Stahlschmieden mit Flammenfeuer
statt (S. 18), und darf man daher bei dem
Stahlschmieden nur die Regeln beobachten,
die hier von Ziffer 1 bis Ziffer 7, und dann
S. 417 und 418 meiner Schmelzkunst an-
gegeben worden, so wird man dabei einen sehr
guten Stahl erhalten, also übergehe ich hier,
um Weitläufigkeit zu vermeiden, diese Ma-
terie.

S. 38.

Ich will bei diesem, dem Zubereiten des
Rohisens in Schmiedeeisen mit Flam-
menfeuer, noch einige Zusätze machen,
und die betreffen:

I. Die

t. Die Wirkung, und den Gebrauch des
 Warm- und des Kaltfrischens; und dann
 a. Das bei dieser Zubereitung entste-
 hende Lech.

Weides will ich in den folgenden §§. noch so
 kurz, wie möglich, erwägen.

§. 39.

Man bekommt, der Erfahrung nach, bei
 dem Warmfrischen ein schlechteres, auch
 weniger Eisen, als wie bei dem Kaltfrischen,
 und bedarf man dabei außerdem noch mehrere
 Hitze, als wie bei dem Kaltfrischen, weil
 das Eisen nicht umgefrischt, und das untere
 rohe Eisen in kurzer Zeit ohne vielen Auf-
 wand am Brand oben hin gebracht wird, man
 kan indessen bei diesem dem Warmfrischen
 in einer Woche mehr Eisen machen, als
 wie bei dem Kaltfrischen, weil bei diesem
 Frischen nicht still gehalten wird (§. 37 Zif. 9).

Bei dem Kaltfrischen bekommt man, um-
 gewendet, ein gaareres und besseres, auch
 mehr Eisen, und dann hat man dabei nicht
 so viele Hitze nötig, als wie bei dem
 Warmfrischen, weil, bei dem Ausbrechen

E 4

und

und Umwenden des Eisens, das untere noch rohe Eisen unter die Forme gebracht, und in weniger Zeit, als wie beim Warmfrischen, rohes und gaareres Eisen im Feuer unter einander gearbeitet, also auch weniger Zeit erfordert wird, als wie bei dem Warmfrischen, wobei man blos durch das Umrühren das untere noch rohe Eisen oben hinbringe, man kan indessen bei diesem dem Kaltfrischen, wobei man still halten muß, in einer Woche nicht so vieles Eisen machen, als wie bei dem Warmfrischen. Die Güte des Eisens nun entscheidet, welche Art von Frischen man bei einem Roheisen zur Hand nehmen muß? Und weil man, wie eben gesagt worden, beim Kaltfrischen gaareres Eisen bekommt, als wie beim Warmfrischen; So frischt man bei einem Eisen, das einen bösen Stof hat, Kalt, bei einem Eisen aber, das von einem guten Stof ist, warm, und das betrafe die Wirkung und den Gebrauch des Kalt- und Warmfrischens (S. 38 Zif. 1), noch aber kommt es bei diesem, dem Hammerfeuer mit Flammenfeuer, auf Proben und Versuche an: ob man, bei diesem so viel stärkern Feuer, nicht auch
das

das zu einem bösen Eisen nötige Kaltfrischen ganz entbehren könne?

§. 40.

Bei dem Leche (§. 38 Zif. 2) kommen verschiedene Dinge in Erwägung, und die betreffen:

1. Die Beschaffenheit des Leches bei dem Frischen; und dann
2. den Gebrauch dieses Leches.

Beides will ich in besondern, und in den folgenden §§. vortragen.

§. 41.

Das Lech ist von der Beschaffenheit, daß es die fremdartigen Teile in dem Roheisen auflöst, und an sich ziehet, (§. 34 und 40 Zif. 1). Geschiehet es nun, daß solches zu dünne, hizzig, und heisgrädig ist (§. 73 meiner Schmelzkunst), wobei sich dann die Schlacke nicht so gut vom Eisen scheidet, und selbst vieles Eisen zerstört: So setzt man bei dem Frischen ein wenig Sand, Kiesel, oder Leimen, also ein strenges Mineral zu, das dann dem Leche seine Heisgrädigkeit benimt (§. 17 und 18 meiner

§ 5

Schmelz

Schmelzkunst). Wenn hingegen das Lech zu dick, und zu zähe ist, da es dann die fremdartigen Teile nicht so gut auflöset, und vieles Eisen in sich behält: So setzt man bei dem Frischen ein wenig Kalk (§. 32), oder auch guten und leichtflüssigen Eisenstein zu (§. 14 meiner Schmelzkunst), wodurch dann der Fluß des Leches befördert wird.

§. 42.

Das Lech, welches bei dem Zängen der Luppen abfällt (§. 37 Zif. 10), hält noch sehr vieles Eisen: Damit man nun dieses gewinnen, auch dadurch die fremdartigen Teile des einzufrischenden Eisens mehr auflösen möge; So setzt man solches bei dem Frischen wieder zu (§. 40 Zif. 2), man beobachtet dabei aber die Regel, daß man vieles Lech zusetzt, wenn das Feuer sehr heis ist, und langsam eingeschmolzen wird (§. 37 Zif. 4 und 5), damit eben dieses Lech die fremdartigen Teile besser auflösen möge, hingegen aber setzt man wenig Lech zu, wenn dieser Fall nicht eintritt, damit auch nicht zu
vieles

vieles Lech zum Frischen komme, und dieses zu vieles Eisen raube, und in sich nehme.

Auch der Sammerschlag, die meist verbrente kleine Eisenschiefeln, welche bei dem Hämmern, und Schmieden des Eisens abfallen, und gemeiniglich mit unter dem Lech begriffen werden, halten noch sehr vieles Eisen, also muß man auch diese mit dem Leche in der eben gedachten Absicht bei dem Frischen zusezen.

Der vierte Tittel
von der Güte des ausgebrachten geschmie-
deten Eisens.

§. 43.

Jetzt wieder zu einer andern Materie, und der Güte des ausgebrachten geschmiedeten Eisens (§. 20 Zif. 4), und dabei komt:

1. Das gute Eisen, das Eisen von einem guten; und dann
2. Das böse Eisen, das Eisen von einem bösen Stof in Erwägung.

Ich will die Eigenschaften beiderlei Eisen in den nachfolgenden §§. kentlich machen.

§. 44.

Das gute Eisen, das Eisen von einem guten Stof (S. 43 Zif. 1), hat diese Eigenschaften. 1) Es ist auf der Oberfläche gleich, und ohne Risse, besonders ohne Querrisse. 2) In dem Bruche ist es grau und faserig, die Teile sind gleichartig, und dem Ganzen ähnlich. 3) Es ist nicht hart, sondern geschmeidig, und läßt sich kalt beugen, und schmieden. 4) Es ist zähe, und läßt sich zu Drath ziehen. Endlich und dann 5) ist solches elastisch. Nicht ofte hat ein Eisen alle diese guten Eigenschaften, und noch seltener können ihm solche durch die Kunst gegeben werden, weil die innere Wesen der Dinge nicht zu ändern stehen, indessen kan solches, wenn es so behandelt wird, wie zuvor gelehrt worden, gar sehr verbessert, und vervollkommet werden.

Das böse Eisen, das Eisen von einem bösen Stof (S. 43 Zif. 2), läßt sich seiner Beschaffenheit nach in drei Gattungen teilen, und die sind:

1. Kalts

1. Kaltbrüchiges = ;
2. Rothbrüchiges = ; und dann
3. Kupferschüssiges Eisen.

In den folgenden §§. will ich dann noch die Eigenschaften dieser Eisengattungen beschreiben.

§. 46.

Das Kaltbrüchige Eisen (§. 45 Zif. 1) hat vornemlich die Eigenschaft, daß es 1. Kalt gerne entzwei springt. 2. In dem Bruche ist es weiß, grobkörnig und ungleich. 3. Es ist hart und spröde, und läßt sich Kalt nicht hämmern, und schmieden, sondern springt entzwei, erwärmt aber läßt es sich recht gut schmieden. 4. Es rostet dieses Eisen nicht leicht, weil es nicht viel Schwefel bei sich hat, und dann 5. Kommt solches gemeiniglich von dem Seeerz, und Blutstein (§. 409 und 413 meiner Mineralogie). Ob dieser der sogenannte Kaltbruch von dem dem Eisen beigemischten Kobalt, Arsenik, oder Spiesglas, oder einer ihm eigends beigemischten unmetallischen Erde, oder einem Mangel an brennbarem Wesen entstehe?

stehe? darüber sind die Metallurgisten noch nicht einig, wahrscheinlich aber ist es, daß die drei ersteren Materien die Ursachen von dieser Erscheinung sind: Denn alle Eisenerze, die mit dergleichen Dingen gemischt sind, wovon die zu Bieber in der Grafschaft Hanau ein Beispiel liefern (S. 188, 189 und 190 meiner Geschichte der hanauischen und angränzenden Bergwerke), geben ein Kaltbrüchiges Eisen, und dann lehret die Erfahrung, daß man einem solchen Eisen den Kaltbruch meist benehmen kan, wenn man diese Mineralien durch das Rösten verflüchtiget, und dann beim Eisenschmelzen, und Zubereiten des Roheisens in Schmiedeeisen solche Körper zusetzt, welche diese Dinge auflösen, und zerstören, außerdem aber auch das Roheisen recht gaar bläst (S. 32 und 37, und S. 74 meiner Schmelzkunst).

S. 47.

Das rothbrüchige Eisen (S. 45 Zif. 2) ist vornemlich von der Beschaffenheit, daß es warm, oder geglüet, das ist, wenn es rothwarm ist, bei dem Schmieden sehr leicht
 ente

entzwei springt. 2. Es ist auf der Oberfläche rauh, und bekommt im Schmieden leicht Querrisse, 3. In dem Bruche ist es weiß, grobkörnig, und ungleich. 4. Es ist hart, doch läßt es sich kalt noch gut schmieden. 5. In dem Flusse, und unter dem Hammer sprüet es grose Funken von sich. 6. Es rostet gerne, wegen des ihm beigemischten Schwefels, und bekomme braune und röthliche Flecken. Endlich 7. entstehet dieses Eisen meist aus kiesartigen Eisensteinen, weshalb es dann auch viel mit Schwefel und Schwefelsäure gemischt ist. Eben dieser Schwefel ist dann auch die Ursache des Rothbruches, und sehr schwer ist er durch das Rösten und Schmelzen von ihm auszuscheiden, doch leisten die im vorigen S. angeführten Mittel sehr gute Dienste, und hat das zuvor gedachte bieberey Eisen auch diese böse Eigenschaft.

S. 48.

Das Kupferschüssige Eisen (S. 45 Zif. 3) ist das böseste unter allen, und hat vornehmlich die böse Eigenschaft, daß es 1, weil es
mit

mit Kupferteilchen vermischet ist (§. 33), nicht gerne schweist. 2. Es ist eben wol auf der Oberfläche rauh, und bekommt Querrisse. 3. In dem Bruche ist es weis, grob und unganzz. 4. Es läst sich, wenn es nicht zugleich roth- oder kaltbrüchig ist, warm und kalt noch so ziemlich schmieden, und entsethet 5. aus Eisensteinen, die mit Kupferteilchen gemischt sind. Auch diese böse Eigenschaft hat das bieberer Eisen, und also ist es kalt- und rothbrüchig, und eisenschüssig zugleich (§. 46 und 47), doch hat man es in seiner Bearbeitung schon zu einer sehr grossen Vollkommenheit gebracht.

Der fünfte Tittel

von der Zahl der bei einem solchen Hammerfeuer mit Flammenfeuer anzustellenden Arbeiter.

§. 49.

Es arbeiten bei einem Hammer, der mit Kohlen, die aus Holz, oder Torf gebrent worden, betrieben wird, gemeiniglich zwei, drei, und auch vier Mann, ein Meister mit

mit einem, mit zwei, oder auch mit drei
 Gesellen, und hierbei bedient man sich des
 Ausdrucks, das Feuer werde auf die zweite,
 die dritte, und die vierte Hand betrieben.
 Selten wird ein Feuer auf die letzte, die vierte
 Hand getrieben, und es geschieht dieses nur
 dann, wenn ein Feuer sehr gros ist, wobei
 dann zwei Arbeiter alle 5 Stunden umwechseln.

§. 50.

Ein Hammerfeuer mit Flammenfeuer,
 damit ich nun auch die dabei nötigen Arbeiter
 anzeige (§. 20 Zif. 5), kan ebenwol auf die
 zweite, dritte und vierte Hand betrieben
 werden, und muß dabei ein Arbeiter beständig
 schüren, es ist aber, damit das Hammerfeuer
 bei dem Ausbrechen und Zängen der Luppe,
 Schweifen, Wärmen und Schmieden des Eis
 sens nie aus der Hitze komme (§. 37 Zif. 11),
 wol gethan, wenn man ein solches Feuer
 immer auf die dritte, ja auf die vierte
 und fünfte Hand treibt, wenn es sehr gros
 ist, und die Erfahrung hat es schon lange be-
 stätiget, daß man bei allen metallurgischen Ar-
 beiten an der Zeit, dem Brande, dem
 § Lohn,

Lohn, der sonst mehr nötigen Arbeiter, und dem mehreren Ausbringen, selbst auch an der Güte der Metalle sehr gewinnt, wenn man diese Arbeiten, so viel nur immer möglich ist, im Großen treibt (§. 22).

Der sechste Titel
von der Lieferung einer gewissen Menge
Stabeisen aus einer bestimmten Menge
Roheisen.

§. 51.

Bei der Lieferung einer gewissen Menge Schmiedeeisens aus einer bestimmten Menge Roheisen (§. 20 Zif. 6) lassen sich zwei Dinge unterscheiden:

1. Diese Lieferung an sich selbst, und dann
2. die Menge des dabei nötigen Brandes.

Von beiden Materien will ich in den folgenden §§. mehr reden.

§. 52.

S. 52.

Selten liegt dem Arbeiter der Vorteil dessen, der ihn bezahlt, so sehr am Herzen, als wie sein eigener. Damit nun die Hammermeister das Eisen schonen, und Keins unnötig verbrennen mögen: So macht man mit ihnen einen Akkord, nach welchem sie aus einer gewissen Menge Roheisen eine bestimmte Menge Schmiedeeisen zurükliefere müssen, und dieses heist die Lieferung (S. 51 Zif. I), wobei ihnen dann für jede gelieferte Waage, oder 120 Pfund Schmiedeeisen ein gewisser Arbeitslohn bezahlt wird.

Eben diese Lieferung nun findet auch bei einem Hammerfeuer mit Flammenfeuer statt, wenn man seinen Vorteil nicht vernachlässigen will, und es richtet sich auch bei diesem Feuer das festzusetzende Verhältniß zwischen dem Roh- und Schmiedeeisen nach der Beschaffenheit des Roheisens, das ist nach der Güte, oder dem guten und bösen Stof dieses Eisens (S. 44, 45, 46, 47. und 48). Ist daher das Eisen böse; So liefern die Schmiede wenig, hingegen

S 2

gegen

gegen aber viel Schmiedeeisen, wenn es gut ist, und bei einem gewöhnlichen Feuer, mit den aus Holz, oder Torf gebrenten Kohlen, aus einem Centner oder 108 Pfund Roheisen in jenem Fall 70 bis 75, in diesem aber 80 bis 85 Pfund Schmiedeeisen. Bei einem Flammenfeuer nun können die Hammermeister mehr Schmiedeeisen liefern, als wie bei einem Kohlfeuer, einem Feuer das mit den aus Holz, oder Torf gebrenten Kohlen unterhalten wird, weil diese Feuer auch bei bösem Eisen größer sein können, als wie bei den Kohlfeuern, und man dabei mehreres und reineres Metall ausbringen (S. 50), auch, da leicht auf das geschmolzene Eisen zu sehen ist, solches mehr vor dem Verbrennen bewahren kan (S. 37 Zif. 6).

Der Arbeitslohn von einer Waage Eisen beträgt in den deutschen Provinzen 12 bis 15 Weispfenige, weil aber die Hammerfeuer mit Flammenfeuer größer, als die Kohlenfeuer sind: So können auch die Hammer Schmiede in einerlei Zeit mehr Schmiedeeisen

beeisen machen, und folglich etwas wolfeiler arbeiten, als wie bei den Kohlfeuern.

Zu Zeiten können die Hammerschmiede mehr Eisen liefern, als wozu sie der mit ihnen geschlossene Kontrakt verbindet, und dieser Ueberschuß heißt das Uebergewicht, oder die Ueberlieferung. Man bezahlt ihnen die sehr theuer, und die Waage mit einem Gulden, auch einem Thaler, damit sie das Eisen um desto mehr schonen mögen. So wol bei der zuvorgedachten Lieferung, als dieser der Ueberlieferung muß man sich inzwischen wol versehen, daß solche kein noch ungaares, und böses Eisen liefern.

Dieses wäre die Lieferung bei einem Hammerfeuer, einem auch so genannten Grobhammer, anders ist sie bei einem Zainhammer, wozu auch dieses Feuer gebraucht werden kan (S. 18). Bei einem solchen Hammer wird das Eisen nur gewärmt, und in Zaineisen ausgeschmiedet, und dabei arbeitet ein Meister, und ein Zuvärmer. Diese können dann, bei Kohlenfeuern, aus 100

bis 108 Pfund Stabeisen, 96 Pfund Zain- oder Krauseisen liefern, und dafür bekommen sie 5 bis 6 Weispfennige Arbeitslohn, bei Flammenfeuern aber ist die Lieferung größer, weil das Feuer reiner ist, und nicht so vielen Schwefel hält, der das Eisen zerstört (S. 86 und 119 meiner Probierkunst).

Damit die Hammer- und Zainschmiede nicht nachlässig sein, und dadurch den Hämmerern im Ausbringen Schaden mögen: So muß man sie bei ihrem Altkorde auch dahin anhalten, daß sie jede Woche ein Gewisses an Staab- oder Zaineisen liefern, und beträgt diese Menge bei einem Grobhammer wöchentlich 16, 18 bis 20 Waagen, wenn das Feuer auf die zweite = 24, 26 bis 28 Waagen, wenn das Feuer auf die dritte =, und 40 bis 45 Waagen, wenn das Feuer auf die vierte Hand betrieben wird, bei einem Zainhammer hingegen macht die Menge der Lieferung wöchentlich 24 bis 30 Waagen. Dieses ist die gewöhnliche Lieferung, bei einem Kohlenfeuer, bei einem

einem Flammenfeuer aber ist solche beträchtlicher, weil das Feuer größer ist, und mehr Staabeisen, wie zuvor gedacht worden, geliefert werden kan.

§. 13.

So, wie man an einigen Orten bei den Kohlfeyern, den Hammer- und Zainschmieden, auf eine gewisse Menge Kohl-, oder ausgeschmiedetes Eisen, eine bestimmte Menge Kohlen, und Unschlitt zum Schmieren der Zapfen gibt, damit sie von beiden nicht zu viel verbrauchen: So kan man ihnen auch bei einem Flammenfeuer eine gewisse Menge Scheitholz, Wellen, Torf, oder Steinkohlen, und Fett zum Schmieren geben (§. 17 und 51 Zif. 2), allein auch hierbei muß man sich vorsehen, daß solche, besonders wenn sie den zurück gelieferten Brand bezahlt bekommen, eben diesen Brand nicht spahren, und daher ungaares und böses Eisen liefern.

§ 4

Der

Der siebende Tittel
von dem Nutzen und Vorteil eines mit
Flammenfeuer betriebenen
Hammerfeuers.

S. 54.

Endlich gelange ich auch zu dem Vorteil, und Nutzen, den die mit Flammenfeuer betriebene Hammerfeuer leisten (S. 20 Zif. 7). Er ist mancherlei, und betrifft:

1. Den Betrieb der Eisenwerke in Gegenden, die einen Mangel an Holz haben, und worinn die Eisenwerke gar nicht, oder nur sehr schwach betrieben werden müssen;
2. Die Ersparung der Kosten bei dem Scheit- und Reisholzbrand, gegen den Brand, der aus dem Holze gebrenten Kohlen;
3. Die Schonung der Waldungen;
4. Den Nutzen bei dem Brand des Torfes und der Steinkohlen;
5. Die leichtere Bearbeitung des Eisens;
6. Die

6. Die größere Lieferung des Schmiedeeisens, und des daher entstehenden Gewinnes an der Zeit, und dem größeren Einbringen des Sammers;
7. Die Menge des wöchentlich geliefert werdenden Schmiedeeisens, und des daher entstehenden geringern Arbeitslohnes;
8. Das Ausbringen eines bessern Schmiedeeisens; und dann
9. den verschiedenen Gebrauch eines solchen Sammerfeuers.

Alle diese Vorteile will ich in den nun noch folgenden §§. näher entwickeln.

§. 55.

Die Eisenhämmer, vornehmlich die Grobhämmer (§. 52), welche den meisten Brand erfordern, werden mit Kohlen betrieben, welche man aus Holz brennt, und zwar in einem so ganz unverschlossenen Feuer, wobei so gar viele Hitze verlohren gehet, es liegen aber in sehr vielen Gegenden Eisenbergwerke, die aus Mangel an diesen

§ 5

Kohlen

Kohlen, entweder gar nicht, oder doch nur sehr schwach betrieben werden müssen, weil diese Kohlen gar zu vieles Holz wegnehmen. In den Gegenden nun kan man diese Eisenswerke viel stärker, und auch die mit sehr grossem Vorteil mit Scheitholz oder Wellen betreiben, die ganz still liegen, weil dabei, indem man alle Hitze des Holzes benutzt, lange nicht so vieles Holz erfordert wird, als wie bei dem Brennen des Holzes zu Kohlen (§. 54 Zif. 1).

§. 56.

Es ist eine sehr bekannte Sache, daß auch in Gegenden, die keinen Mangel an Holz haben, der Brand mit den aus ihm gebrenten Kohlen weit theurer ist, als der Brand mit Scheitholz, oder Wellen, weil die Kohlen sehr viel Holz und Arbeitslohn erfordern, also spart man bei diesen Hammerfeuern auch an den Kosten des Brandes, weil man darinn blos mit Scheitholz, oder Wellen feuern kan (§. 54 Zif. 2).

§. 57.

S. 57.

Eben so werden auch die **Waldungen**, und das darinn befindliche, so ganz unentbehrliche **Werk- und Bauholz**, durch den Brand des **Scheitholzes** und der **Wellen** gar sehr geschonet (S. 54 Zif. 3), weil die **Kohlen** zu vieles Holz wegnehmen, und das **Reis- oder Wellenholz** 2, 3, 4, 6, 7, bis 8, ja 10 bis 15 mal benutzt werden kan, bis man das **Scheitholz** einmal benutzet (S. 2 meiner Beschreibung eines **Cupoloofens**, und S. 13 und 14 meiner **Abhandlung vom Holzbau**, in meinen **vermischten Schriften**).

S. 58.

Da, wo eine **Gegend** gar kein Holz, oder doch einen sehr großen **Mangel an Holz** hat, kan man ein solches **Hammerfeuer**, es bestehe in einem **Grob-**, oder **Zainthammer**, auch mit gutem rohen, oder ungekohltem **Torfe** (S. 17) betreiben (S. 54 Zif. 4), den man sonst zu diesem **Gebrauche** mit **Kosten verkohlen**, und doch noch die daraus kommende **Kohlen**, weil sie sehr schwach sind, mit **Kohlen** ver-
mischen

mischen muß, die aus Holz gebrent worden
(S. 71 meiner Abhandlung vom Torfe).

Endlich kan man ein solches Hammerfeuer
auch noch mit Steinkohlen betreiben (S. 17
und 54 Zif. 4), und dabei die unterirdischen
Holzkohlen gebrauchen, aber solche die eine
sehr starke Flamme geben (S. 100, 101, 102,
und 108 meiner Mineralogie), und das
sind noch zwei andere grose Vorteile dieses
Feuers.

S. 59.

Weil das eingefrischt werdende Eisen nie-
mals mit Kohlen, sondern nur mit Lech bes-
deckt ist, und man durch den Schieber in der
Thüre für dem Einsezloch sehr bequem auf die-
ses Eisen sehen, und es durch eben dieses
Thürgen leicht umrühren, und das Lech
gerade, wenn es die rechte Zeit ist, ablassen,
und dahin sehen kan, daß die Schlacken recht
ausgeschieden werden (S. 37 Zif. 6 und 7):
So ist auch die Bearbeitung des Eisens
in einem solchen Hammerfeuer mit Flammen-
feuer weit bequemer und leichter, als wie
in einem Kohlenfeuer (S. 54 Zif. 5).

S. 60.

§. 60.

Es ist eine in der Metallurgie längst bekannte Wahrheit, daß der Schwefel in den Kohlen, die aus Holz gebrent werden, sehr vieles Eisen auflöst, und verbrent, und dann liefern, wie auch aus der Erfahrung bekant ist, größere Feuer mehreres Metall, als kleinere, zu dem aber kan bei einem Feuer, wo bei man so genau in das Feuer sehen kan, das Eisen mehr für der Verbrennung gewahrt werden (§. 34 und 37 Zif. 6 und 7). Weil nun bei diesem Feuer, nur ein sehr reines Flammenfeuer gebraucht wird, und dieses größer sein, und besser behandelt werden kan, als andere Feuer (§. 22): So kan auch bei einem solchen Feuer eine größere Lieferung bewirkt werden, als wie bei einem Kohlenfeuer, und bringt also der Hammer, weil man eben so, wie bei dem großen Gaara machen mit Wellen, gegen das Kleine mit Kohlen, die aus Holz gebrent werden (§. 306 meiner Schmelzkunst), an der Zeit gewinnt, mehr Gewinn (§. 52 und 54 Zif. 6).

§. 61.

§. 61.

Man kan in einem solchen Hammerfeuer, aus den im vorigen §. gedachten Ursachen, wöchentlich auch mehr Eisen machen, und den Hammermeistern einen geringern Lohn geben (§. 52 und 54 Zif. 7), als wie bei den gewöhnlichen mit Kohlenfeuer, also gewinnt man dann auch hierbei sehr viel.

§. 62.

Weil das Eisen nur in kleinen Stücken nach und nach eingetragen wird (§. 37 Zif. 2 und 5), und dieses Eisen in der Arbeit besser behandelt, und die Schlacke recht ausgeschieden werden (§. 59), dann aber dieses Eisen aus einem Flammenfeuer, das nicht so viel brennliches Wesen hat, als wie eine Kohle, worinn das brennbare Wesen concentrirt ist (§. 62 meiner oberirdischen Erdbeschreibung), keinen Schwefel annehmen kan (§. 60): So erhält man bei einem solchen Hammer = mit Flammenfeuer auch ein besseres Schmiedeeisen (§. 52 und 54 Zif. 8), und berufe ich mich deshalb nur auf das Spleissen, oder das grose Gaarmachen der Kupfer

pfer

pfer mit Scheitholz, oder Wellen, wor
 bei man, gegen die Kleinen Gaarmachen
 mit Kohlen, stets an der Menge der aus
 gebracht werdenden Kupfer, und ihrer Güte
 gewinnt (S. 306 andere Auflösung meiner
 Schmelzk.). Dieses, das grose Gaarmachen
 ist dann auch für die, welche an der Wirklich
 keit dieses Hammerfeuers mit Flammenfeuer
 zweifeln, ein aus der täglichen Erfahrung
 hergeholter Beweis, daß man ein sehr
 hartflüssiges Metall, bei Flammenfeuer
 zum Flusse bringen, und gaar machen
 könne. Einen andern Beweis liefert das Zins
 schmelzen und Feinbrennen des Silbers,
 eines eben wol hartflüssigen Metalls, mit
 Holz (S. 230 u. 243 meiner Schmelzkunst).
 Eben so schmilzt man auch den Kobolt, ein
 sehr streng flüssiges Mineral, mit Sand,
 oder Kiesel, der überaus strengflüssig ist,
 bei Flammenfeuer zu einem sehr feinen Glase
 (S. 491

(S. 491 meiner Schmelzkunst). Man schmilzt ferner alle Gläser, die man im gemeinen Leben gebraucht, mit Flammenfeuer, und welchen Grad der Hitze erregt man nicht mit eben diesem Feuer in den Porcellainofen? Diese vier letztern Feuer aber haben zudem nicht einmal ein Gebläse, das den Feuersgrad so sehr vermehrt, sondern nur einen bloßen Windfang.

S. 63.

Endlich kan man ein solches Hammerfeuer mit Flammenfeuer auch zum Stahlschmieden gebrauchen (S. 18 und 37). Man kan es auferdem, wenn man es zu einem Grobhammer gebraucht (S. 52), zugleich auch zum Zainen gebrauchen, wenn man das zu zainende Staabeisen, durch das Flammensloch in diesem Feuer wärmt, nur muß man in diesem Fall das Feuer um einige Fuß länger machen, und habe ich übrigens S. 18 schon

schon

schon angezeigt, daß man eben dieses Feuer auch ganz allein zum Zainfeuer, und für die Kleinschmiede gebrauchen könne, bei alle dem läßt es sich aber auch leicht übersehen, daß man in einem solchen Feuer sehr vieles Staabeisen zum Zainen auf einmal wärmen, und dabei mehrere Zainschmiede anstellen könne, und wie gros ist auch dieser Vorteil?

Noch kan man auch dieses Feuer, wenn man den Windofen weglassen, und an diese Seite, wie bei andern Kohlfeuern, nur eine Form legen, und dann sonst das Feuer so bauen will, wie es beschrieben ist, mit Kohlen betreiben, und bei einem solchen verschlossenen Feuer hat man den Vorteil, daß die Hitze mehr beisammen gehalten, also weniger Kohlenaufwand erfordert wird (S. 55).

Zum Beschluß dieser Abhandlung will ich nun noch aus dem 374 §. meiner Schmelzkunst wiederholen, daß man das Roheisen beim Rohschmelzen sehr verbessert, wenn man

1. Den hizzigen, arsenikalischen und Koboltischen Eisensteinen Sand, Quarz, oder Selsstein zusetzt; wenn man

2. auf sie nur 11 bis 12 Zoll hoch stelt; wenn man

3. die Eisensteine wol röstet; wenn man solche

4. mit guten Steinen vergattirt; wenn man

5. keine zu schwere Schichten macht, oder nicht zu stark wirft, und auf jede kleine Menge, etwa zwei Tröge voll Kohlen, den nöthigen Stein aufgibt,

gibt, damit Kohlen und Stein
wol vermische werden; wenn man

6. das Eisen im Ofen sehr gaar bläst,
und wenn man endlich

7. zwei Formen über einander legt,
und in jede nur einen, oder auch
zwei Bälge blasen läßt.

Man muß also bei alle den in dieser Ab-
handlung fürgetragener Lehren, zu Erhaltung
eines guten Schmiedeeisens, schon bei dem Eis-
fenschmelzen aus feinen Steinen dahin sehen,
daß die fremdartigen Teile so viel, wie mög-
lich, von den eigenthümlichen Teilen des Eis-
sens ausgeschieden werden, sonst bekommt man
in dem Hammerfeuer, bei aller nur erdenkli-
chen Fürsicht, noch immer kein so gutes
Schmiedeeisen, als man bekommen haben
würde, wenn man das Roheisen so rein, wie
möglich

möglich, ausgeschmolzen hätte, weil die fremd-
artigen Teile schon bei dem Schmelzen der
Eisensteine zu genau mit dem Eisen verbun-
den worden, und nun nicht mehr so rein aus-
geschieden werden können, und wenn man
auch Zeit, und Verlust am Brand und Eisen
gar nicht achten wolte.



Fig. 1.


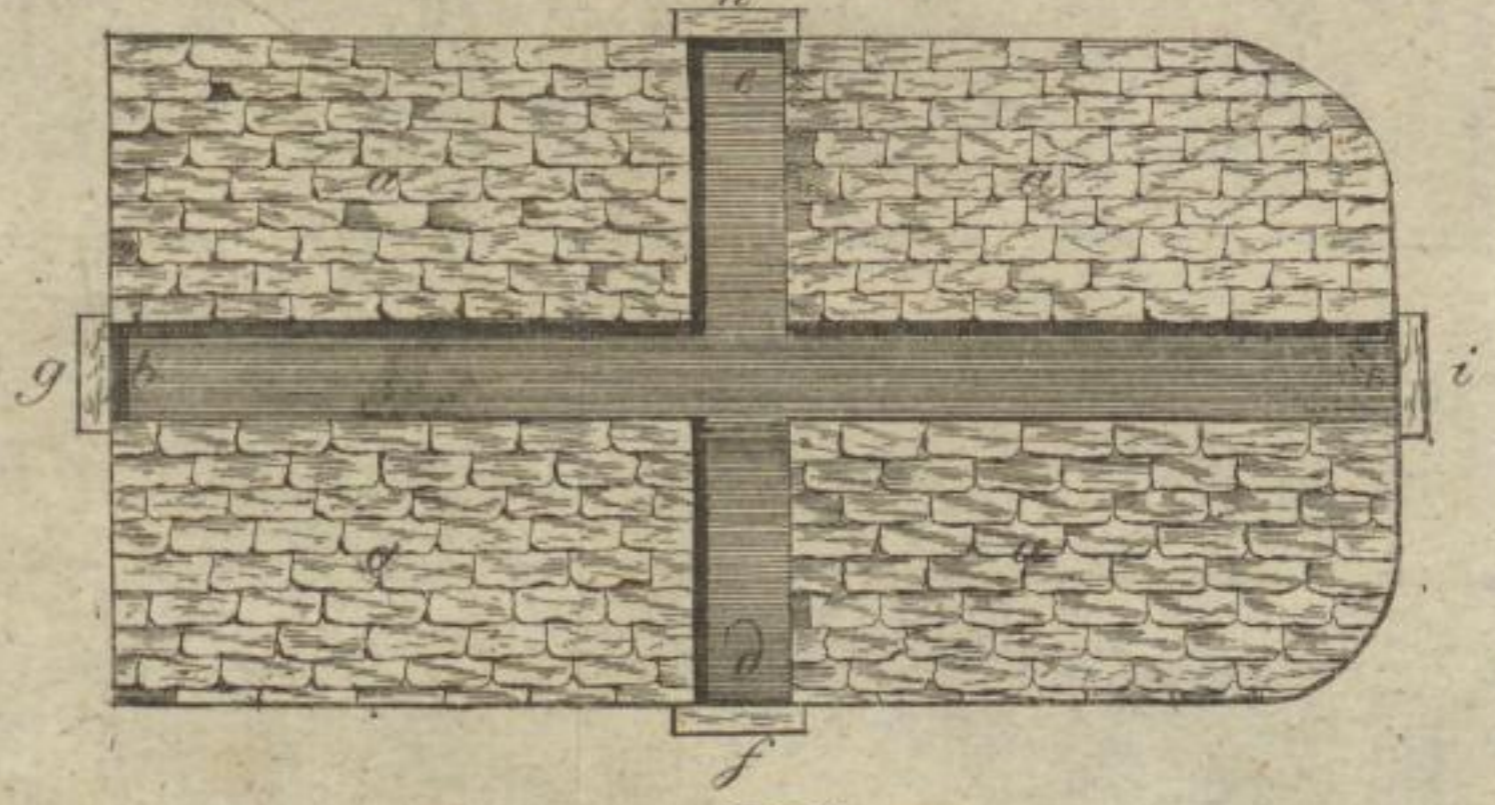


Fig. 2.

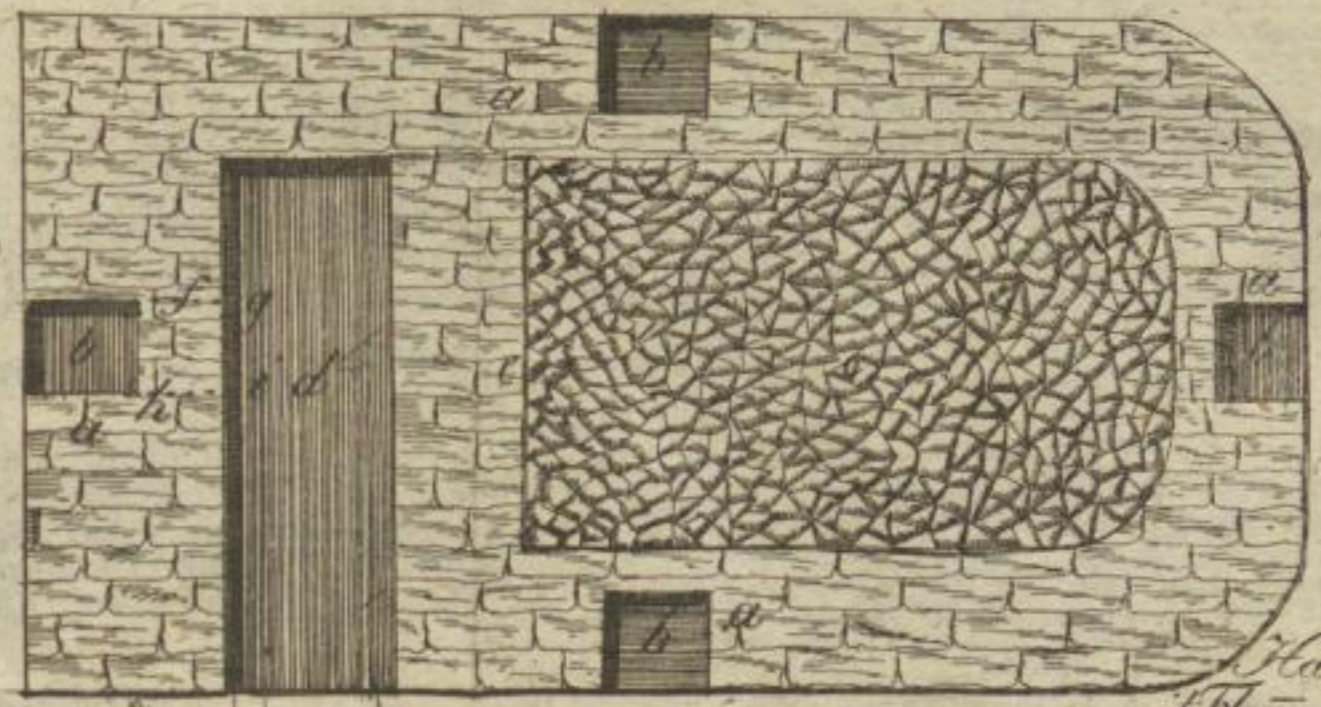

Hammer =
mit Flammenfeuer

Lollizog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fus

 


Fig: 3.


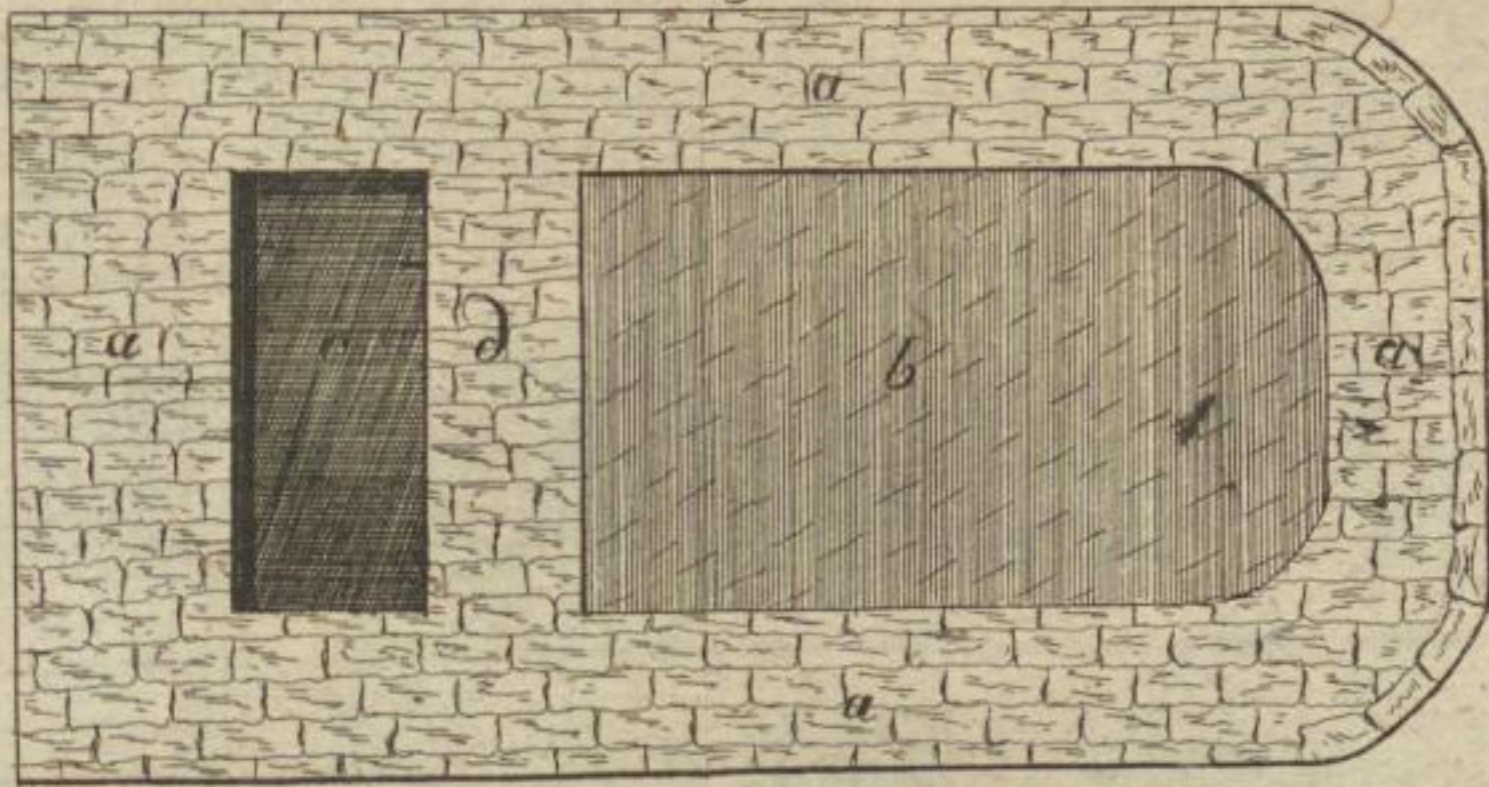


Fig: 4.

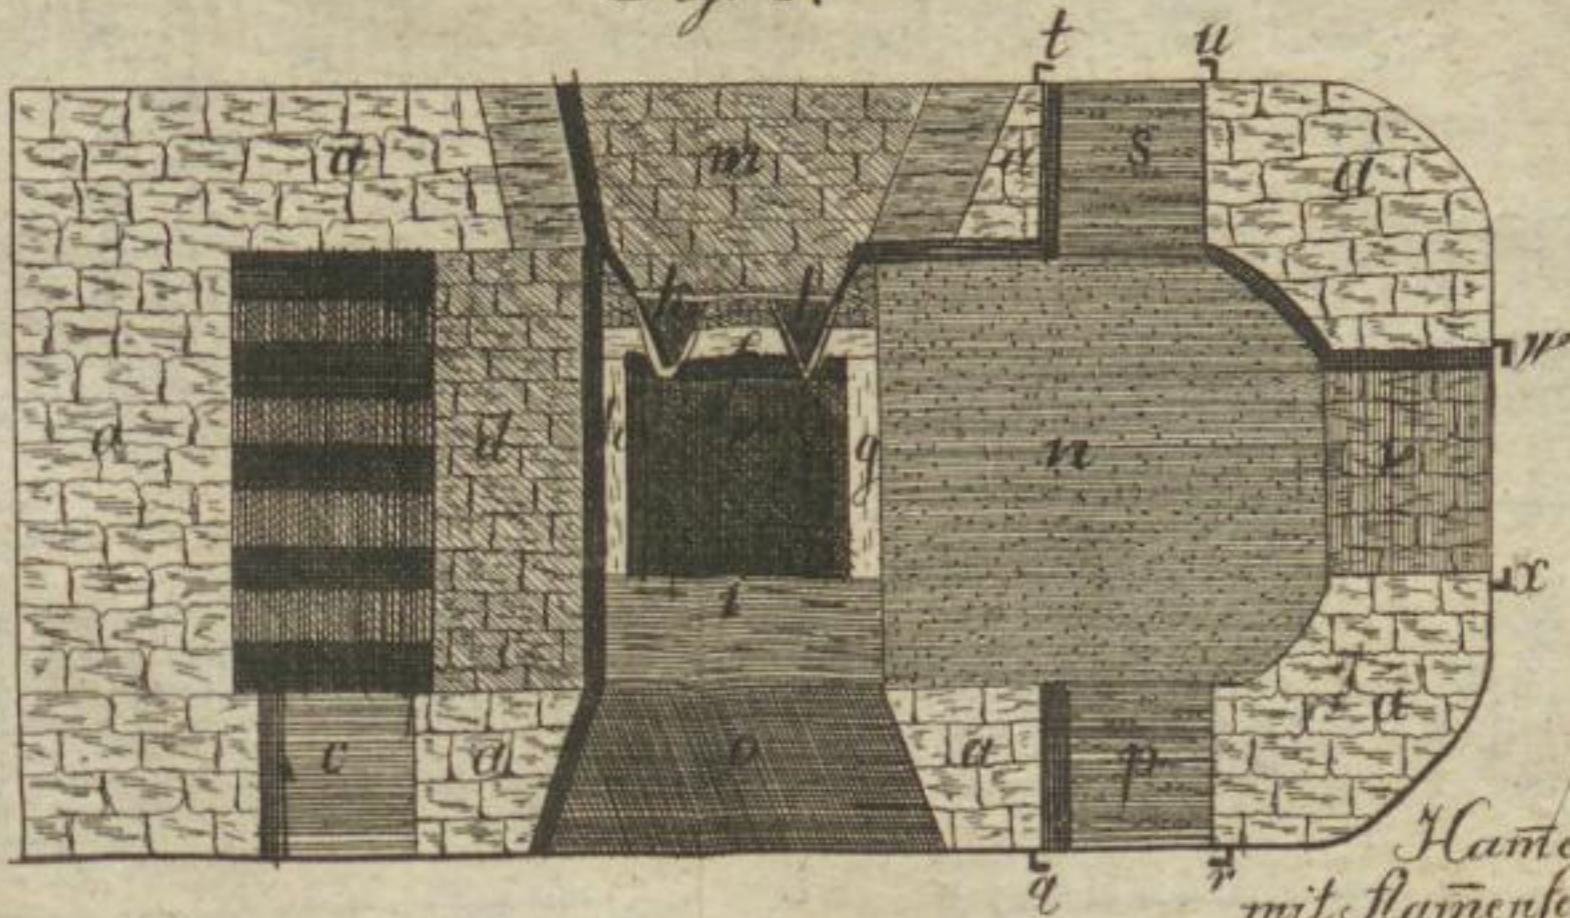

Haar =
mit Flammenfeuer

Zoll 12963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Fus

Canon in W. 11 1/2





19

17


18

16

15

14

Fig: 5.

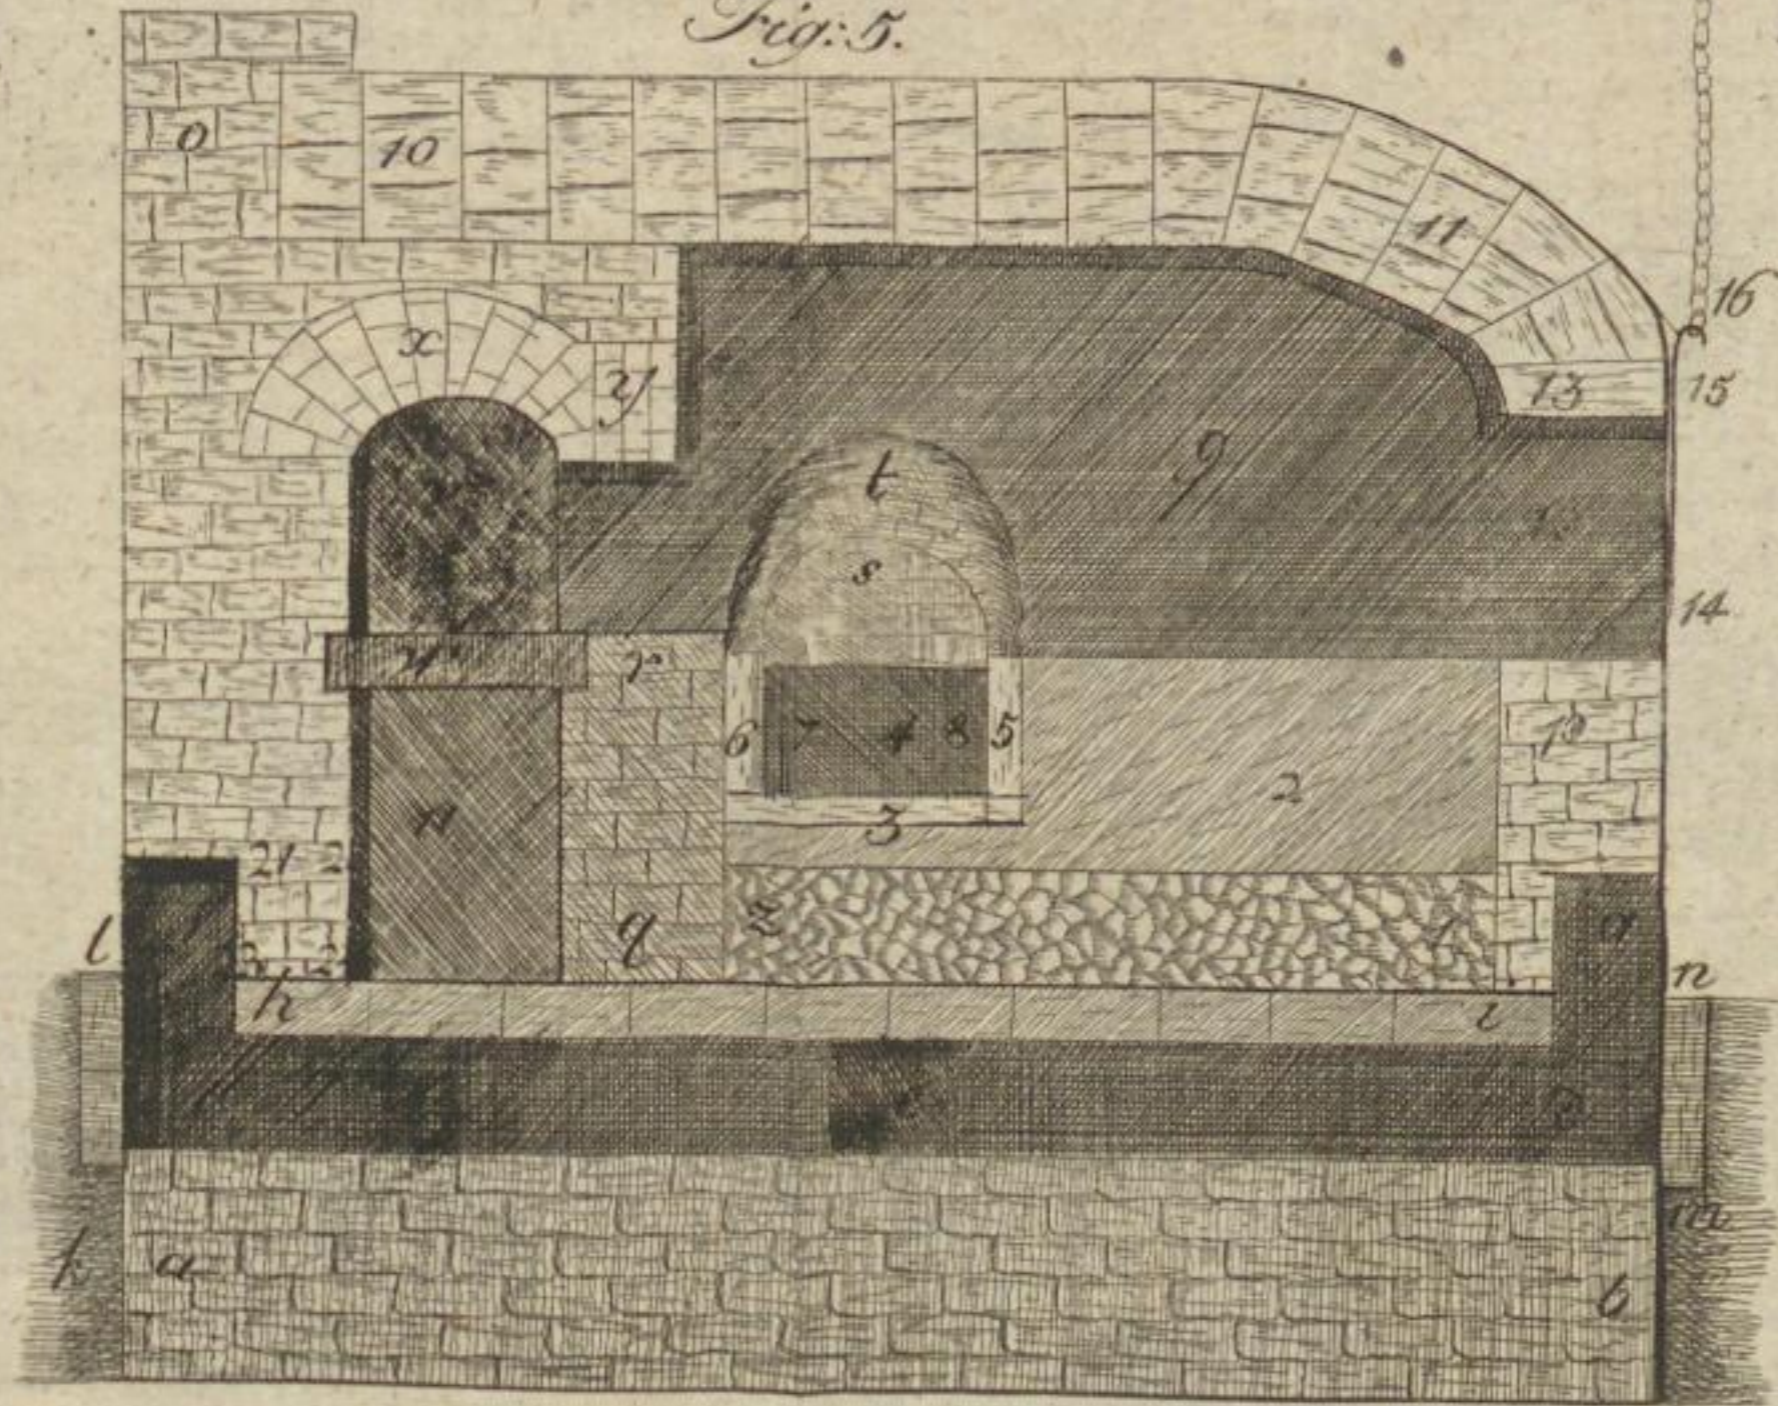


Kammer =
mit Hammerfeuer

Zoll 12963 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fuß

Concise W. 1. Thi:



Fig. 6.

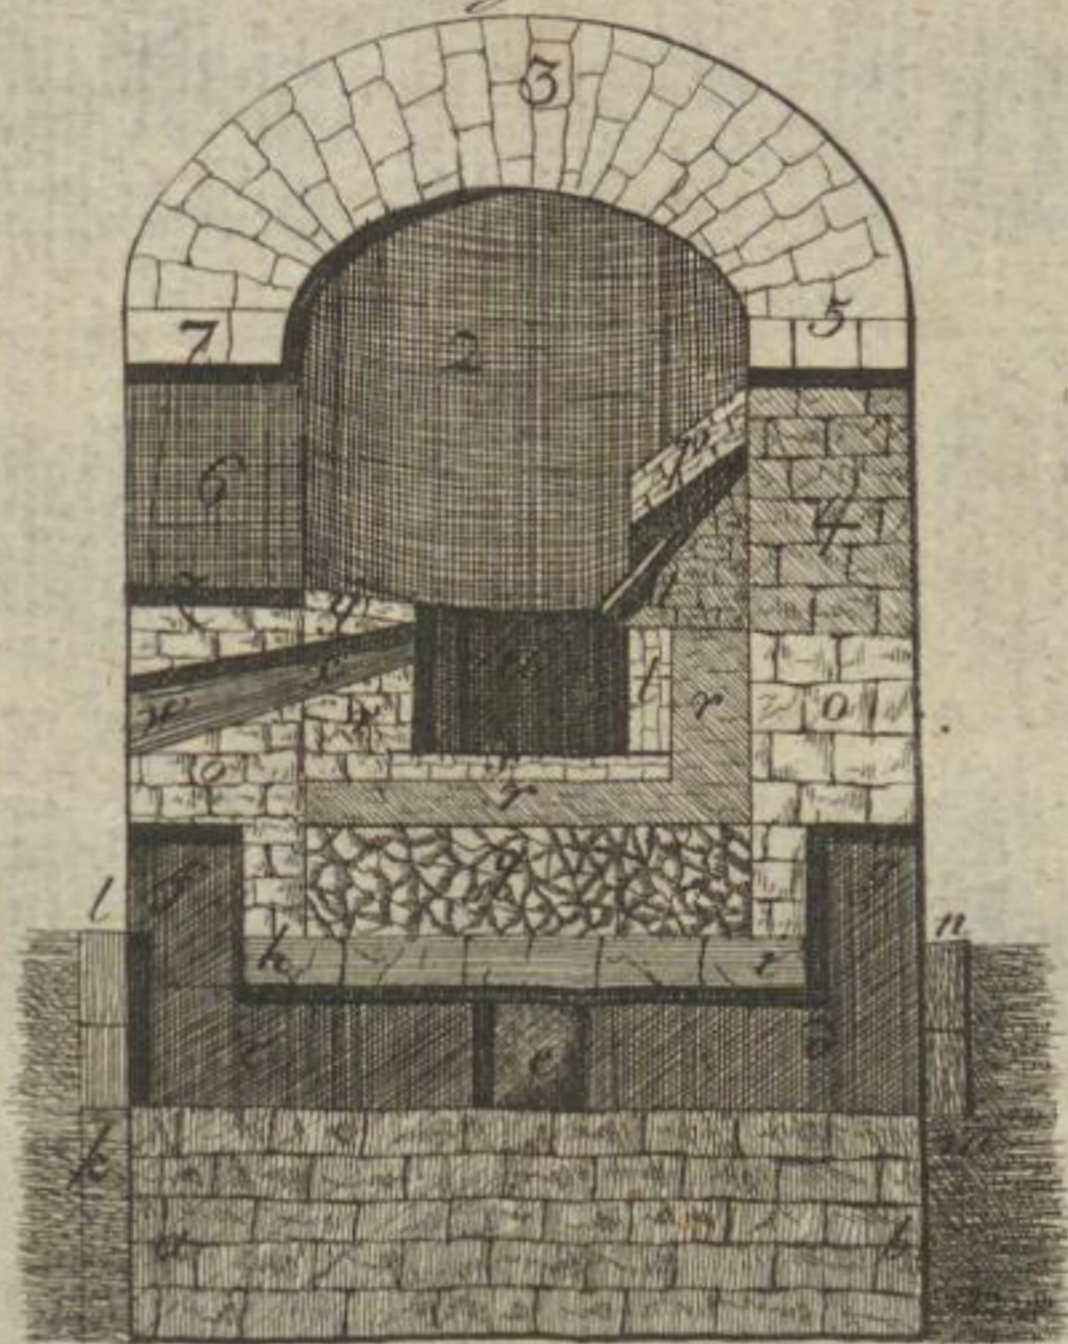

Hammer=
mit Hammerfeuer

Zoll 12,063 1 2 3 4 5 6 7 Fuss

v. Cancrin W. I. Th.

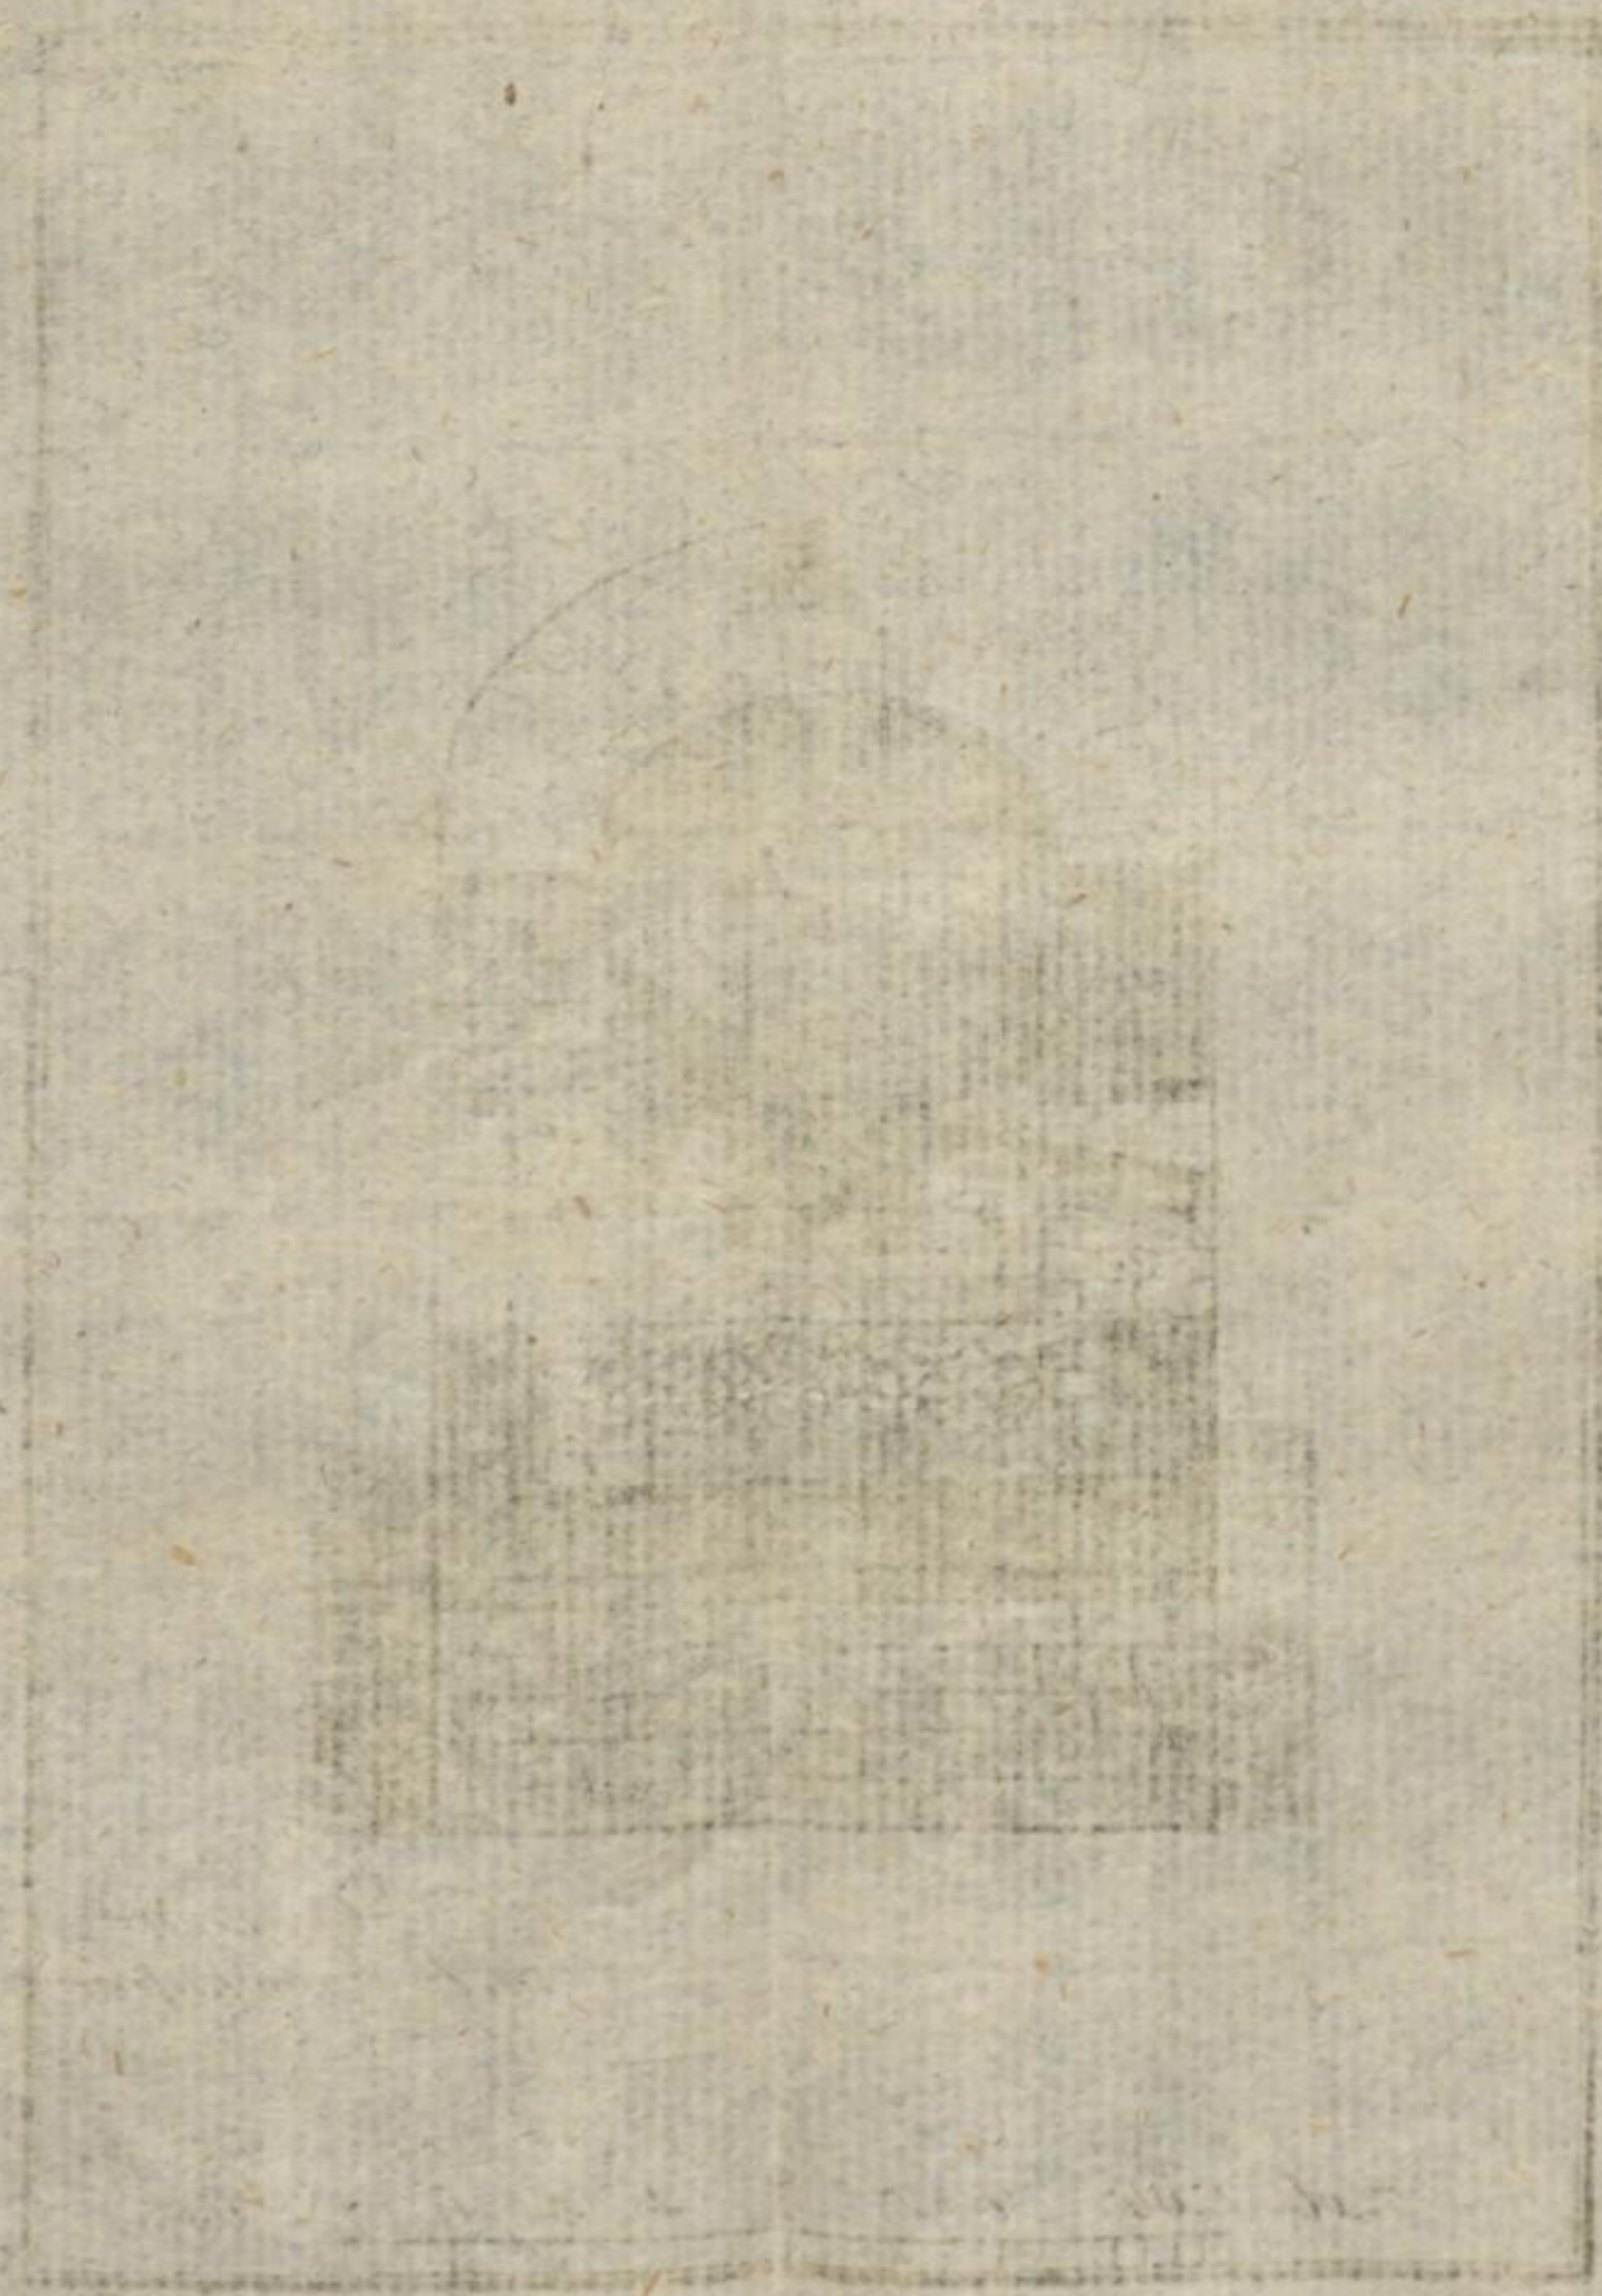


Fig: 8.


 
 


Fig: 7.

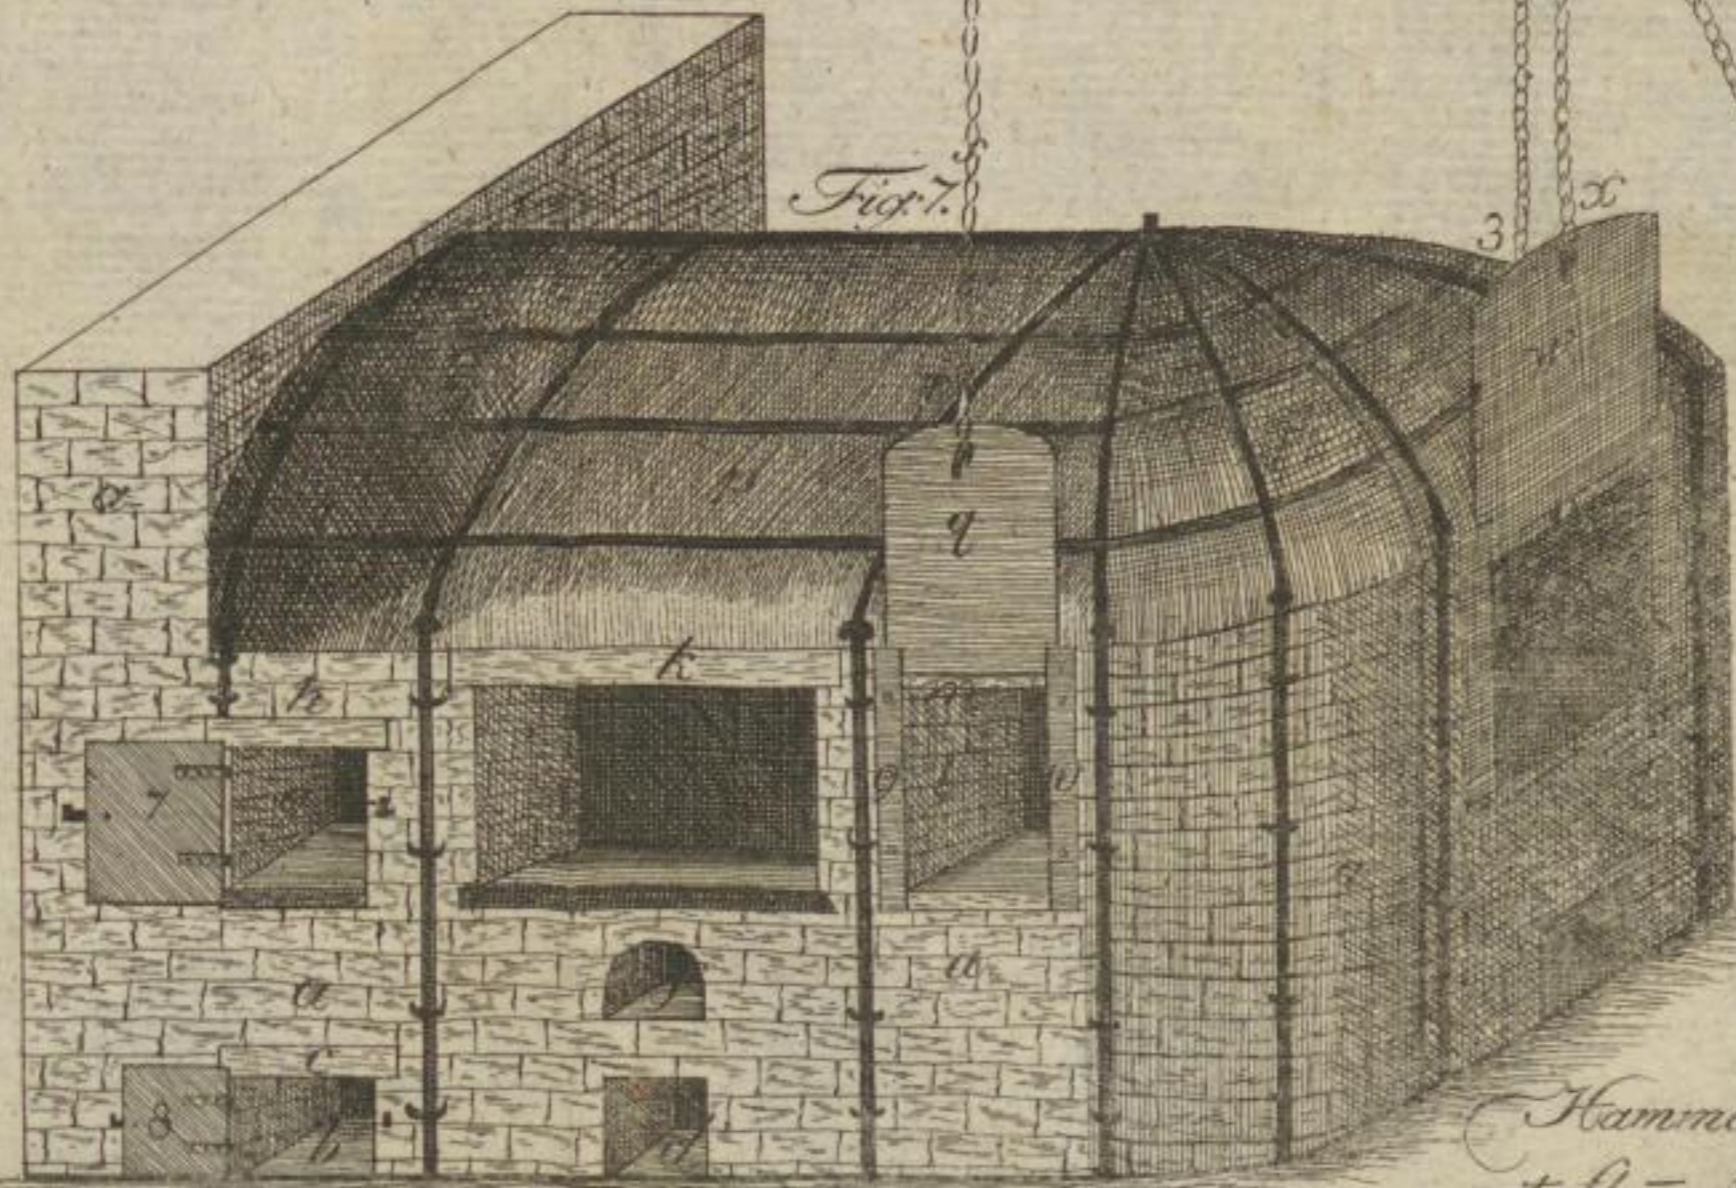

Hammmer =
mit Stamnerfeuer

Zoll 2063 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fuss

Conceit W. III h.



SLUB

Wir führen Wissen.

<http://digital.slub-dresden.de/id469336315/123>

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
FREIBERG



