



Am vierdten tag soll der derrer erstmal die dornen heraus ziehen/ die in den gassen angessen seindt/ dise seindt am sylber viel reicher dan die gmacht seindt/ da das schwarz pley vō kupffer gescheidē wirt. Dan die stück so gedert fliessendt von wenig kupffer/ aber garnach von dem ganzen überigen schwartzen pley/ darauf die dornen seindt/ fürwar wan dem centner des gederten kupffers allein ein loht sylbers bleiben sol/ so bleibendt gar oft drey quintlin sylbers über. Darnach soll der derrer von den zieglen die metall welche an sie gehänge/ mitt dem feustel abschlähnen/ daß sie widerumb gschmelzt werde/ die andere aber sollen die ziegel vnder die stempffel gleit puchen vñ waschen. Das kupffer vñ pley also gesamlet/ sollen widerumb gschmelzt werden. Der derrer so er dise ding so hinweg gefürt/ an seine ort gesetzt/ hatt er sein tagwerk volbracht. Aber die helffertknecht sollen die gederte stück den nächsten tag aus dem wassertrog genommen/ vnd auff die Eichene stöck gelegt/ erstmal mitt runden feustlen schlähnen/ daß also der schifer daruon herab falle/ darnach deren kleine löcher/ in welchen auch der schifer ist/ mitt gespitzten feustlen aufhölen. Die rondren feustel sollen dreyer spannen vnd ein quārfinger lang sein/ welcher ein teil rundt seye/ vnd 2 quārfinger breitt vnd dick/ die andere die sharpff sein/ sollen dritthalbe quārfinger breit sein. Aber die gspizte feustel/ so sie ein lange habe welche die rondren sollen sie an einem teil rondt/ am anderē teil sharpff sein. Aber der spitz sol aus de gfiertden oberen teil/ nach vnd nach enger werde. Dis ist aber die natur des kupffers/ daß so es gederret wirdt/ ein grauw farb übertommet/ dieweil aber ein söllich s kupffer sylber in sich halter/ soll es im schmelzöfen widerumb geschmelzet werden.

N 3 Der