

he Gewichte vom ganzen Centner / was da bleibt / das ist sein Eisenhalt / Darnach mögen ihn die Hammerschmiede ferner probieren.

## Weiter ein Bericht/wie man Kupffer aushauen / und in Zehen zu einer gewissen Prob giessen soll.

**K**ölche Kupffer haben viel Bley bei sich / und wenn man sie in den Hütten röst / so springet das Bley aus dem Kupffer / und fleust oben auff den Scheiben / Wo nun das selbe ausgesprakte hinstleust / und wird etwan in dem aushauen der Scheiben ergriffen / so heile dasselbe Bley gar viel mehr Silber / denn das andere Kupffer / Derhalben solt du es aufstieffeste / als du kanst / und eine jede Scheibe auff beiden Seiten zu halben mittel aushauen / und solche Ausschläge alle zusammen in einen Schmelztiegel thun / und für einem Gebläß fliessen lassen / und im schmelzen fleissig achtung darauff geben / wenn es fleust / daß du allsdann das Bleysche Kupffer nicht zu hart mit der Hizze übereilest / denn es wird sonst das Bley zu Gledt / und wird allsbald ein Centner Kupffer am Silber umb 1. Loth reicher / welches sonsten nicht geschicht / wenn das Bley unverzehret bleibt. Ist derhalben hoch von nöthen / daß du fleissig auff die Regierung achtung giebest / denn der Kenußer derselben Kupffer würde sonst sehr befrogen / aber mit