

Wie man ein schwarz unschmeidig
oder Eisenschöffig Kupffer auff Silber
probieren soll.

Dem / ein schwarz unschmeidig Kupffer
ist zu probieren also : Schlag das Kupf-
fer aus / wie du zuvor dem schmeidigen
gethan hast / geuß ein Zehen Schrodt davon / und
schlag es zu kleinen stücklein / wieg alsdann auch
2. Centner ein / thue jeden besonders in einen
Probierscherben / desgleichen auff jeden Centner
Kupffer 15. Centner Bley / darnach setze das
Kupffer mit dem Probierscherben in den Probier-
ofen / und schieb unten das vnter Vorschieblein
auff / vnd oben leg ein par Kohlen für / laß also
das Kupffer auff dem Scherben erglühen / Dar-
nach so setze auff das Kupffer zu jedem Cent. die
abgewogenen 15. Cent Bley / und so es anfähet
zutreiben / so schieb den Ofen unten zu / und oben
nimb eine Kohle hinweg / laß es also ein wenig
rösten und schlacken / darnach schieb das vnter
Vorschieblein wider auff / und lege oben wider
ein par Kohlen für / thue ihm also ein wenig wi-
der warm / darnach rühr es mit einem eisern
Hecklein wol umb / und gieb achtung drauff / daß
unten auff dem Boden des Scherbens sich nichts
angehangen hat / hebe es alsdann bald heraus /
und laß es im Scherben kalt werden / darnach
schlag es aus dem Scherben / und laß es abgehen /
mit gleichmässiger regierung des Feuers / und an-
dern